
Heft 48/2016

Uferstrukturkartierung Thurnhaufen (Donauufer ggü. Hainburg, November 2007, Stromkm 1882,85 bis 1885,35)

Ein Jahr nach der Umsetzung des Uferrückbau Thurnhaufen wurde der Entwicklungszustand der Donauufer erfasst und dokumentiert, entsprechend der strukturellen Ausformung den charakteristischen Typen zugeordnet und dies kartographisch ausgewiesen.


Katrin Rätzsch



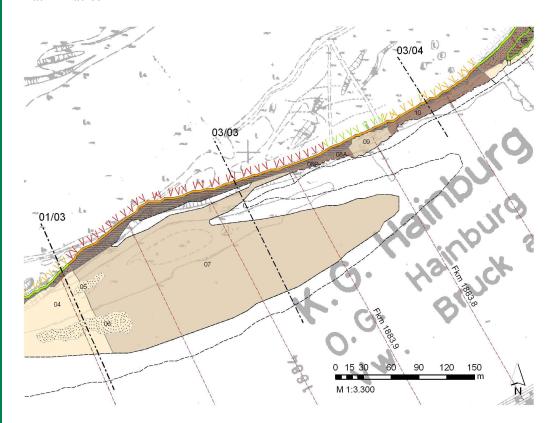

Strukturkartierung Uferrückbau Thurnhaufen

von Fkm 1882,85 bis Fkm 1885,35 im November 2007

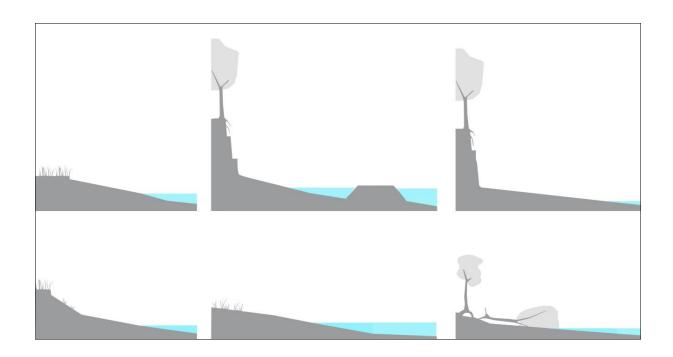

Katrin Rätzsch Orth, 14.12.2007

Die vorliegende Arbeit wurde von mir im Rahmen eines Praktikums im Nationalpark Donauauen vom 17. September bis 14. Dezember 2007 durchgeführt.





Ich danke Haizea Agirre und Peter Kováčik für ihre Hilfe beim Kartieren sowie den Mitarbeitern des Bereiches Natur und Wissenschaft des NP Donauauen, besonders Christian Baumgartner, für ihre Unterstützung und fachlichen Rat.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

- 1.1 Projektgebiet
- 1.2 Flussmorphologische Situation im betrachteten Abschnitt
- 1.3 Zielsetzung

2 Methode

- 2.1 Allgemein
- 2.2 Ufertypen
- 2.3 Kartierung
- 2.4 Darstellung

3 Ergebnisse

- 3.1 Allgemein
- 3.2 Entwicklung der Uferlinie, Erosionstypen
- 3.3 Sedimentverteilung
- 3.4 Totholz
- 3.5 Vegetation

4 Dokumentation der aufgenommenen Uferabschnitte

- 4.1 Allgemeine Anmerkungen
- 4.2 Dokumentation

5 Quellenangaben

- 5.1 Projektbezogene Informationen
- 5.2 Sonstige Literatur

6 Anhang

1 Einleitung

1.1 Projektgebiet

Der betrachtete Donauabschnitt befindet sich östlich von Wien Fkm 1885,75 bis 1882,9 am linken Donauufer gegenüber von Hainburg.

Hier wurde, als ein Teilprojekt des von der via donau-Österreichische Wasserstrassen GmbH in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Donau-Auen durchgeführten flussbaulichen Gesamtprojektes sowie ein Teil des LIFE Natur-Projektes Revitalisierung Donau-Ufer ein "Uferrückbau" durchgeführt. Das heißt, dass durch das Entfernen wasserbaulicher Ufersicherungen (Blockwurf) und dem Abtrag von Buhnen eine natürliche, von Erosion und Anlandung geprägte Uferentwicklung ermöglicht wird. Dies fördert eine Wiederanbindung der Au an den Fluß bei Mittel- und Hochwasser, den Abtrag von Anlandungen ("Uferwall") und die Ausbildung einer vielfältigen flusstypischen Habitatstruktur.



Rückgebautes Ufer Strukturelemente: Kiesbank, Stillwasserbereiche Uferanbrüche, Totholz



verbautes Ufer: strukturarme Blockwurfschüttung (rechtes Ufer bei Bad Deutsch Altenburg)

In einer Bauzeit von 9 Monaten wurden 2005 bis 2006 auf einer Länge von 2,1 km sämtliche Steinsicherungen entfernt. Die gesamte Uferlänge des Projektgebietes beträgt 2,85 km. Im Bereich des Prallufers wurde eine ca. 5m breite Steinberme bis zu einer Höhe von RNW (Regulierungsniederwasser) +0,5m als Sicherung des Niederwasserbettes errichtet.

1.2 Flussmorphologische Situation im betrachteten Abschnitt

Die Donau ist östlich von Wien aufgrund des Abflusscharakters und ihres Gefälles von ca. 0,45‰ (46cm auf einen km) ein Teil des Oberlaufes mit einer natürlichen Tendenz zur Furkation, d.h. dem ständigen Ausbilden neuer Seitenarme und der Verlandung von Altarmen.

Dies wird jedoch weitgehend durch Ufersicherungen verhindert, der Flusslauf somit in einem Hauptgerinne fixiert (Donauregulierung von 1880).

Die Donau hat ein pluvio-nivales Abflussregime, das heißt der Abfluß wird von Regenfällen und Schneeschmelze im Einzugsgebiet bestimmt.


Für die Donauauen bedeutet dies hohe Wasserstände bei starken und anhaltenden Niederschlägen im Einzugsbereich und zur Zeit der Schneeschmelze im Hochgebirge mit Schwerpunkt im Mai.

Fkm 1885,75 bis 1884,4: an einer Furtstrecke gelegenes Prallufer

Im stromaufwärts gelegenen Bereich ist die erodierende Wirkung des Flusses noch durch davor liegende Buhnen aufgehoben bzw. abgeschwächt.

Fkm 1884,4 bis 1882,9: Gleituferabschnitt

Dieser Bereich zeigt eine Auflandungstendenz zur Flussmitte hin. In der Vergangenheit wurden alte Ufersicherungsbauwerke mit Sediment überdeckt, die Anlandungen wiederum mit Blockwürfen gesichert. Derzeit liegt eine stationäre Schotterbank von Fkm 1884,4 bis 1883,7 vor dem Ufer.

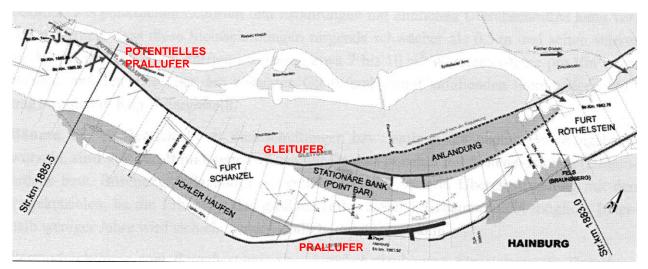

(Quelle: Technischer Bericht des Einreichungsprojektes, S.3)



Aufnahme vom Braunsberg aus (10/2007)

1.3 Zielsetzung

Dokumentation des Ist-Zustandes des sich mit jedem HW verändernden Uferabschnittes und Schaffen einer Vergleichsmöglichkeit für folgende Kartierungen.

Prüfen, ob der Zustand des Ufers sich den Zielen des Projektes "Uferrückbau Thurnhaufen" annähert:

- Verbesserung der Habitatqualität für aquatische und semiaquatische Organismen
 (flache Schotterbänke für Kiesbrüter, steile Uferabbruchkanten für Erdhöhlenbrüter wie Eisvogel,
 Uferschwalbe oder Bienenfresser, Stillwasserbereiche durch hängendes Totholz,
 Pionierstandorte bzw. frühe Sukzessionsstadien etc.)
- Erhöhung der morphologischen Standortvariabilität im Uferbereich in Übereinstimmung mit der jeweiligen flussmorphologischen Situation (Ausbildung von typischen Prall- und Gleituferabschnitten)
- Erhöhung der morphologischen Eigendynamik im Uferbereich in Übereinstimmung mit der jeweiligen flussmorphologischen Situation
 (Anlandung und Ausbildung von Schotter- und Sandbänken sowie Erosion und Verschiebung der Abbruchkante, Eindringen von Hochwässern ins Augebiet)
- Verbesserung des Landschaftsbildes (in Richtung Ursprünglichkeit)
 (Ausbildung von flachen Kies- und Sandstränden)

(Quelle für kursiven Text: Technischer Bericht des Ausschreibungsprojektes, Kap. 2.1)

2 Methode

2.1 Allgemein

Die Kartierung und Dokumentation erfolgte mittels 3 Methoden:

- Fotodokumentation
- Flächige Kartierung
- Aufnahme von Quertranssekten

Verwendet wurde das GPSMAP 60CSx von Garmin, welches mit einer Lagegenauigkeit von minimal ± 3 m misst. Messungen bis ± 5 m wurden von mir akzeptiert.

Die aufgenommenen Lagedaten sind immer mit dem Hintergrund dieser Toleranzen zu sehen! Die Flächen und Kanten sind nicht exakt verortet.

Eine geplante punktweise Verifizierung der Abbruchkante mittels DifferentialGPS konnte, da dieses zum Zeitpunkt nicht verfügbar war, nicht durchgeführt werden.


Höhenmessungen wurden aufgrund der hohen Toleranz und der Rundung des Gerätes auf ganze Meter nicht durchgeführt.

Die Aufnahme erfolgte an 4 Tagen mit unterschiedlichem Wasserstand.

Am 14.10.2007 (Wasserstand entsprach ca. RNW) wurde die Wasseranschlagslinie am gesamten Uferabschnitt mittels GPS-Gerät punktweise im Abstand von 15 bis 20m aufgenommen.

Am 29.11.2007 wurde die Abbruchkante (= Erosionskante des letzten Hochwassers) aufgenommen.


Aufnahmedatum	Wasserstand der Donau in Wildungsmauer
14.10.2007	196 cm (ca. RNW96)
07.11.2007	226 cm
23.11.0227	286 cm
26.11.2007	339 cm
29.11.2007	309 cm

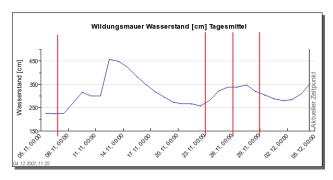

Quelle: http://www.noe.gv.at/externeseiten/wasserstand/wiskiwebpublic/stat_1574280.htm

Kartiert wurde von Fkm 1882,85 bis Fkm 1885,35. Der Wasserstand der Donau verhinderte eine Kartierung über die Einströmöffnung des Spittelauer Arms bei Fkm 1885,35 hinaus stromaufwärts.

Wasserstand des gesamten Jahres:

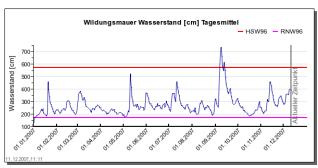


Quelle: http://www.noe.gv.at/externeseiten/wasserstand/wiskiwebpublic/stat_1574280.htm

> Siehe Karte 6.2 Nummerierung der Aufnahmepolygone im Anhang.

2.2 <u>Ufertypen</u>

Nach morphologischen Parametern wurden 6 Ufertypen definiert (genaue Beschreibung siehe Anhang). Die Kartierung erfolgte nach Uferabschnitten, die den entsprechenden Ufertypen zugeteilt wurden.

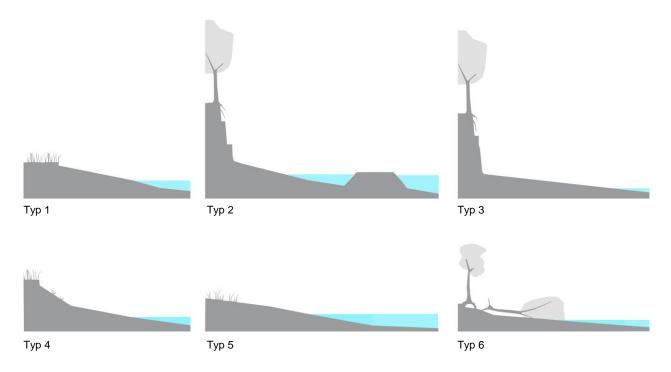

Siehe Karte 6.4 Ufertypen im Anhang.

2.3 Kartierung

Pro Uferabschnitt wurden nun folgende Parameter erhoben:

- Substratverhältnisse, Neigung und Lage der Flächen (die Schotterbänke wurden mittels GPS vermessen, die Böschungen ergaben sich durch die Lage zwischen Schotterbank und aufgenommener Abbruchkante)
- Vegetation auf der Fläche
- Art, Menge und Lage von Totholz auf der Fläche
- Angrenzende Vegetation
- Kartierungsbogen und Kartierungsschlüssel siehe Anhang.

Weiters wurden je Uferabschnitt 1 bis 2 Querschnitte grob vermessen und skizziert.

Es wurde, nach Aufnahmedaten und Uferabschnitten geordnet, eine Fotodokumentation durchgeführt.

2.4 Darstellung

Die aufgenommenen Daten wurden in ArcGIS 9.0 bearbeitet (Eingabe von Werten in Tabellen bzw. Digitalisieren von Polygonen über Punktdarstellung der GPS-Koordinaten).

Die Ergebnisse wurden in thematischen Übersichtskarten dargestellt.

Es wurden grobe Flächen- bzw. Uferlängenbilanzen berechnet und an markanten Stellen das Zurückweichen der Uferlinie durch Erosion bemaßt.

Grundlage und Vergleichsbasis war eine Karte des Gebietes der Fa. Donaukraft aus den Jahren 1982 – 1984.


Pro Uferabschnitt wurde ein Dokumentation (Lagedaten, Beschreibung, Karte, Fotodokumentation, Querschnitt) erstellt.

3 Ergebnisse

3.1 Allgemein

Im Gegensatz zum gleichförmigen Blockwurfufer vor Beginn des Uferrückbaus ist bereits jetzt, 1 Jahr nach Beendigung der Bauarbeiten ein sehr strukturreicher und vielgestaltiger Uferabschnitt entstanden. Es bilden sich, übereinstimmend mit der flussmorphologischen Situation typische Uferstrukturen heraus. Wie in dieser Arbeit dokumentiert entwickelten sich mit der Dynamik des Flusses Schotter,- Kies- und Sandbänke im Gleituferabschnitt sowie steile Abbruchkanten mit lehmig-sandigem Substrat am Prallufer direkt an der Wasseranschlagslinie, am Gleitufer hinter den Uferbänken etwas höher gelegen. Das anschließende Augebiet ist schon jetzt stärker an den Fluss angebunden: Grabendurchbrüche binden die Donau schon bei niedrigen Wasserständen an den Spittelauer Arm an, an mehreren Stellen des Ufers zeigen sandige Senken Einströmöffnungen im Falle sehr hoher Wasserstände an (Fkm 1884,4 / 1883,6 und 1883,0).



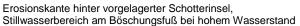



breite Schotteranlandungen

Solche Uferstrukturen sind mit der Donauregulierung und Befestigung der Ufer größtenteils verloren gegangen. Damit sind die auf diese Habitate spezialisierten Organismen stark gefährdet oder bereits aus dem Donauraum verschwunden.

Die hier dokumentierte Entwicklung bietet vielen dieser Arten wieder einen Lebensraum.

Die im Gebiet noch vorkommenden Kiesbrüter sind Flussuferläufer und Flussregenpfeiffer. Beide benötigen durch Flussdynamik geschaffene vegetationsfreie bis –arme Schotterflächen (bevorzugt Inseln aufgrund des geringeren Predatorendruckes) und einen offenen Horizont. Möglichkeiten dafür gibt es in großen angebundenen Seitenarmen und an Teilen des Donauufers.

Am betrachteten Uferabschnitt sind flache Uferbänke unterschiedlicher Korngrößen (Schotter, Kies, Sand) und unterschiedlicher Breite entstanden. Größtenteils sind diese durch die Dynamik in diesem Bereich vegetationslos.

Die Vergrößerung der Schotterflächen durch den Uferrückbau bewirkte eine Zunahme von einem auf sechs bis sieben Brutpaare beim Flussregenpfeiffer.


Steile Uferanbrüche sind sowohl am Pralluferabschnitt, als auch im Gleituferbereich hinter den Uferbänken entstanden. Diese bieten Lebensraum und Brutmöglichkeiten für Eisvogel, Uferschwalbe und Bienenfresser.

Der Bereich der Donauauen gilt als eines der Hauptverbreitungsgebiete des Eisvogels in Österreich. Die Uferschwalbe gibt es hauptsächlich an March, Thaya und Pielach, sie weicht auch auf Sekundärstandorte wie Kiesgruben aus. Seit kurzem gibt es aber auch wieder eine erste Brutkolonie der Uferschwalbe mit 120 Paaren an der Donau.

Die entstandenen Uferstrukturen bewirken schon durch ihre Vielfältigkeit eine Verbesserung des Landschaftsbildes. Ein Vergleich der jetzigen Situation mit alten Ansichtskarten vor der Regulierung von Hainburg aus aufgenommen zeigt, dass sich mittlerweile "ein Ufer wie damals" mit seichtem Wasseranschlag und flachen Kies- und Sandbänken entwickelt hat.





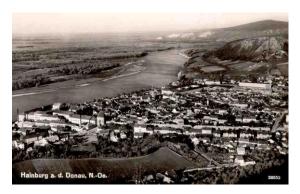

Postkarte von 1955

Allgemein kann man sagen, dass sich der Uferabschnitt in Richtung Erfüllung der mit dem Uferrückbau verbundenen Erwartungen und Ziele (siehe Kap. 1.3) entwickelt.

3.2 Entwicklung der Uferlinie, Erosionstypen

Erosion der Ufer (Seitenerosion) geschieht durch Strömungserosion oder durch Verwitterungserosion mit Böschungsabbrüchen. Die vorherrschende Art der Erosion ist vor allem abhängig von der Art des Substrates.

Der Auboden besteht aus Schichten während Überflutungsperioden abgelagerten Sedimentes (überwiegend feinkörnig: Sand, Schluff, Lehm) auf schotterigen Schichten ehemaliger Gerinne. In der Regel werden so die oberen Teile der Böschung durch Verwitterungsbrüche erodiert, der schotterige Böschungsfuß und sandige Schichten durch Strömungserosion.




Verwitterungserosion und Böschungsabbruch lehmig-sandigen Materials




Strömungserosion an sandigen Schichten der Böschung

Vor allem im Pralluferbereich, aber auch an der oberen Böschungskante des Gleitufers wurde ein Zurückweichen der Uferlinie erwartet.

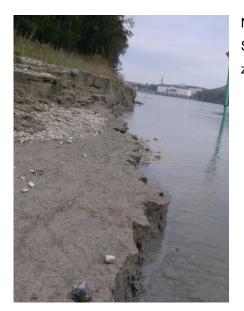

Nach grober visueller Schätzung (grüne Masten der Schiffahrtszeichen als Anhaltspunkt) ist die Uferlinie um bis zu 20m zurückgewichen.

Eine Überlagerung der von mir aufgenommenen Lagekoordinaten mit der Karte der Fa. Donaukraft aus den Jahren 1982-1984 zeigt eine Verschiebung der oberen Böschungskante um bis zu 18m (Pralluferabschnitt). Im Gleituferbereich fällt diese geringer aus. Böschungserosion und damit Verlagerung der Kante und Verflachung der Ufer sind aber auch hier zu erkennen.

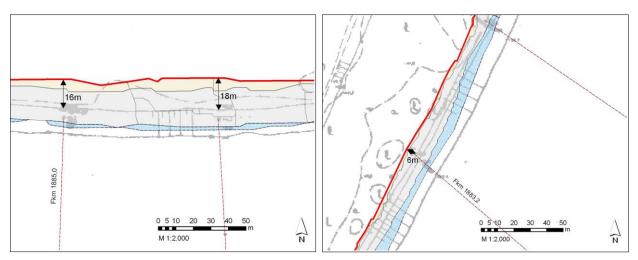

Prallufer bei Fkm 1885,0

Gleitufer bei Fkm 1883,2

Siehe Karte 6.3 *Uferlinie – Uferstrukturen* im Anhang.

3.3 <u>Sedimentverteilung</u>

Über den Uferabschnitt verteilt wechseln sich Uferbänke verschiedener Korngöße ab: Schotterbänke (Mesolithal d=6,3-20cm), Kiesbänke (Mikrolithal d=2-6,3cm und Akal d=0,2-2cm) und Sandbänke (Psammal d<2mm). Der größte Anteil sind flache Uferbänke im Meso- und Mikrolithalbereich. Im Pralluferabschnitt (Fkm1885,15 bis 1885,0) befindet ausschließlich Lehmabbruch von der Böschung am Böschungsfuß.


Im Bereich der Einströmöffnungen im Falle sehr hoher Wasserstände an (Fkm 1884,4 / 1883,6 und 1883,0) bilden sich Senken bzw. sehr flache Böschungen ohne Abbruchkante mit ausschließlich sandigem Substrat. Ebenso in Bereichen zwischen Böschung und Schotterinsel, wo bei sinkendem Wasserstand große Lacken stehen bleiben bzw. im Strömungsschatten der Insel, wo das Wasser sehr langsam fließt.

Im Falle der großen Schotterinsel war zu bemerken, dass sich stromaufwärts eher grober Schotter angelagert hat, stromabwärts verringert sich die Korngröße deutlich zu kiesigem Substrat. Die Gesamtfläche der Uferbänke im aufgenommenen Abschnitt beträgt 103.135 m² (bezogen auf die Wasseranschlagslinie vom 14.10.2007, ca. RNW).

Siehe Flächenberechnungen im Anhang.

Die Uferabbrüche bestehen zumeist aus mehr oder weniger ausgeprägten Schichtungen von braunen bis grauen Aulehmen und – sanden. Zum Teil befinden sich kiesige Schichten dazwischen, die bei Wasserangriff schneller ausgewaschen werden.



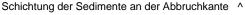



Schotterbank

Die Länge der Abbruchkante im aufgenommenen Abschnitt (exklusive potentielle Einströmbereiche ohne Böschungsabbruch) beträgt 2.384 lfm.

Siehe Karte 6.5 Choriotope von Schotterbank und Uferböschung im Anhang.

3.4 Totholz

Da die Ufererosion großteils an gehölzbestandene (v.a. Silberpappeln und Weiden) Flächen angreift, kommt es vor allem in diesen Bereichen zu einem vermehrten Anfallen von Totholz. Meist brechen ganzen Bäume aus der Böschung heraus und bleiben vorerst durch ihre Wurzeln hängen. An diesen Strömungshindernissen sammelt sich dann wiederum kleineres Astmaterial etc.

Bei den Abschnitten mit schmalen Uferbänken (Prallufer und ab Fkm 1883,8 stromab) hängen diese Bäume dann teilweise im Wasser. Sie bieten so wichtige Mikrohabitate mit geringer Strömungsgeschwindigkeit und so auch etwas Schutz vor dem starken Wellenschlag durch die Schiffahrt. Durch den Gehölzsaum an der Uferabbruchkante bildet sich dort häufig ein dichter Vorhang aus den Wurzeln der lebenden Bäume und Sträucher. Das Wurzelgeflecht wirkt sicher verzögernd auf die Erosion der Böschung (Verhinderung von Verwitterungsabbrüchen).





Erosion am Gehölzsaum

Einströmöffnung Spittelauer Arm: Akkumulation von Totholz


In den Seitenarmen und deren Einmündungsbereichen kommt es vermehrt zu Ansammlung und Zurückhalten von Totholz.

In den Uferabschnitten mit angrenzender Staudenflur gibt es kaum Totholz, evtl. einzelne frei auf der Schotterbank liegende kleinere Äste.

Siehe Karte 6.6 Totholz und angrenzende Vegetation im Anhang.

3.5 Vegetation

Durch die Dynamik der Auf- und Ablandung im Uferbereich ist der große Teil der Uferbänke vegetationslos.

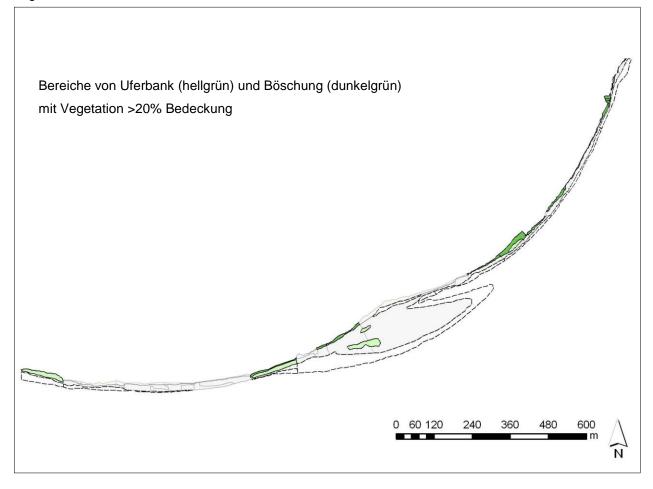

Die höheren Stellen der Schotterinsel, die meist nicht oder nur kurzzeitig überflutet sind, sind bereits mit Pioniergehölzen besiedelt(Weiden, Pappeln).

Auf böschungsnahen sandigen bis kiesigen Bereichen, die eher feuchter und öfter bzw. lange überflutet sind ("Spitze" der Insel bei Fkm 1883,85, Senke zwischen Insel und Böschung) finden sich Pioniergesellschaften und kurzlebige Pflanzen (Ampfer, Gräser).

Ansonsten besteht Vegetation auf den Uferbänken, wo vorhanden, meist aus angewachsenem Abbruch der Grasnarbe von der Böschung.

In höhergelegenen Abschnitten, die selten überströmt werden: an bewachsenen nicht zu steilen Böschungen und im Bereich der potentiellen Einströmöffnungen bei HW kommen neben Gräsern und niedrigen Stauden auch Schilf *Phragmites communis*), höhere Stauden (Artemisia, Solidago) und Jungwuchs von Pappel und Weide vor.



Pioniergehölze auf der Schotterinsel



Abbruch von der Böschung auf der Schotterbank



Stauden und Schilf an der Böschungskante

Die angrenzende Vegetation besteht auf Freiflächen, die durch den Bauablauf entstanden sind bzw. ehemalige Kieshalden aus höherer Staudenflur. Hier dominieren Kanadische Goldrute und Beifuß. Weiters: Kratzdistel, Königskerze, Brennessel, Kleinblütige Aster.

Angrenzende Waldflächen: vor allem Silberpappelbestände, zwischen Fkm 1883,8 und 1883,6 stark durchsetzt mit Götterbäumen.

Weiters angrenzend: Flächen mit Einzelgehölzen (Weiden, Pappeln) und Staudenflur.

> Siehe Karte 6.5 Choriotope von Schotterbank und Uferböschung und Karte 6.6 Totholz und angrenzende Vegetation im Anhang.

4 Dokumentation der aufgenommenen Uferabschnitte

4.1 Allgemeine Anmerkungen

Die Dokumentation erfolgt wie die Aufnahme nach Uferabschnitten, die nach morphologischen Ufertypen (siehe Kap. 2.2) gegeneinander abgegrenzt wurden.


Sie beginnt bei Fkm 1885,35 und schreitet stromabwärts voran.

Angegeben sind:

- Datum der Aufnahme
- die Lagekoordinaten von Ende und Anfang des Uferabschnittes, gemessen an der Wasseranschlagslinie
 im BMN 34,
 wenn diese fehlten sind die Koordinaten im WGS84 grau in Klammern angegeben [E.../ N...]
- die Nummer des Querschnittes durch diesen Uferbereich
- Nummern der aufgenommenen Polygone
- die Länge der Böschungslinie (Abbruchkante)
- die Fläche der Schotterbank bezogen auf die Wasseranschlagslinie vom 14.10.2007 (RNW), um die Aufnahmedaten auf die gesamte Uferlänge zu vereinheitlichen

4.2 Dokumentation

Legende zu den Kartenausschnitten:

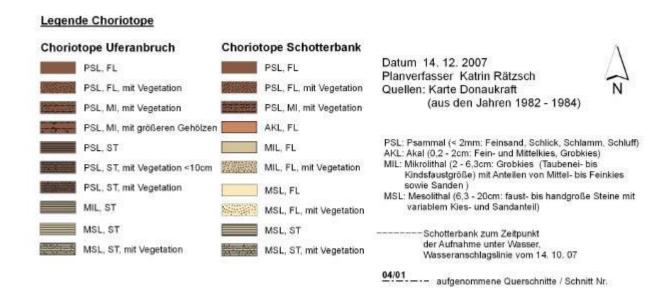



Die Fotos befinden sich unter:

Z:\MITARBEITER\Volont\u00e4re_Praktikanten\Katrin R\u00e4tzsch\Kartierung Uferr\u00fcckbau Hainburg\fotos im jeweiligen Ordner mit dem Datum der Aufnahme

Fkm 1885,3

Ufertyp 5

Datum der Aufnahme: 29.11.2007

Lagekoordinaten: von E 793736 / N 334731 bis [E16 55.351 / N48 08.945] (Fkm 1885,3)


zugehörige Schnitte: 05 / 01

Polygon Nr. 29-NOV-07 04 und 29-NOV-07 05 Länge Böschungslinie (138 m) keine Böschungskante

Fläche Schotterbank 2.958 m²

Allgemeine Beschreibung

Im Pralluferabschnitt gelegen, hat sich hier durch stromaufwärts gelegene Buhnen ein flaches Ufer mit Anlandungstendenz entwickelt. Eine stromabwärts schmaler werdende Schotterbank geht direkt in eine flache sandige und lückig bewachsene Uferbank über. Es ist keine Erosionskante ausgebildet. Stromaufwärts schließt ein Grabendurchbruch an, durch den schon bei relativ niedrigem Wasserstand (knapp über RNW) Wasser in den Spittelauer Arm einströmt. Daher konnte die Aufnahme auch an dieser Stelle nicht weitergeführt werden. Im Mündungsbereich gibt es größere Totholzansammlungen.

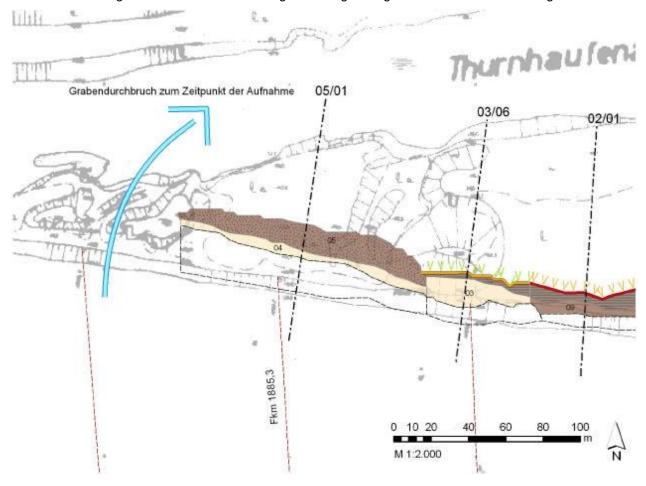

Fotodokumentation



Ufertyp 5: Schotterbank direkt übergehend in flache Uferbank, keine Böschungskante ausgebildet [Foto: Bild 061.jpg]



Fkm 1885,3 Blick stromaufwärts (Graben, Einströmöffnung Spittelauer Arm) [Foto: panorama_graben.jpg]

Substratverhältnisse



Polygon 04: Schotterbank MSL

[Foto: Bild 041.jpg]



Polygon 05: PSL mit Vegetation (Gräser, Schilf) und fleckenweise Grobschotterauflage [Foto: Bild 063.jpg]

Totholz



Polygon 04: einzelne Äste frei liegend [Foto: Bild 060.jpg]



Polygon 05: einzelne Äste / Baumteile frei liegend [Foto: Bild 044.jpg]

Vegetation

Polygon 04: vegetationslose Schotterbank, in Richtung Graben einige Grasflecken

Polygon 05: flache Böschung mit lückenhaftem Bewuchs (v.a. Gräser, Schilf)

M 1:100 29.11.07/ Bearbeiter FR 100) 301 Wasserstand Wildungsmauer Wasserstand Standen Datum 20% zu Blatt Nr. STRUKTURKARTIERUNG UFERRÜCKBAU HAINBURG Nov. 2007 (448 08.958 E 16 55.255 Ufertyp oS HSL E 79......1N 33. 20 Lage roffs Kood, zu messen an i Beschreibung Schnitt Nr.

Fkm 1885,2

Ufertyp 3

Datum der Aufnahme: 29.11.2007

Lagekoordinaten: [von N48 08.945 / E16 55.351 bis N48 08.954 / E16 55.304]


zugehörige Schnitte: 03 / 06


Polygon Nr. 29-NOV-07 03

Länge Böschungslinie 62 m
Fläche Schotterbank 1.211 m²

Allgemeine Beschreibung

Im Pralluferabschnitt gelegen, nimmt hier der Einfluss der stromaufwärts gelegenen Buhnen ab. Der Uferabbruch ist flach, die davor gelegene Bank (Substrat: Grobschotter, darunter erodierende Lehmbänke) verjüngt sich stromabwärts zum angrenzenden Prallufer Typ 2 hin.

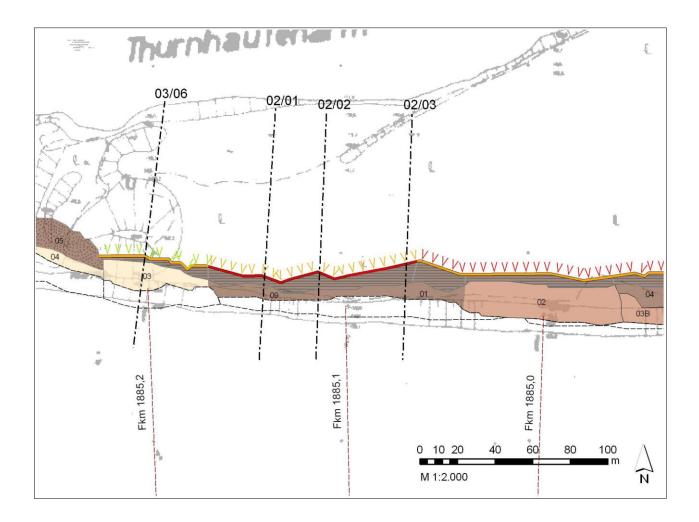

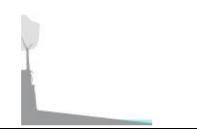

Fotodokumentation





Ufertyp 3: Prallufer, Übergang zu Gleitufer [pan_polygon03.jpg]

Substratverhältnisse



Polygon 03: Schotterbank MSL, stellenweise Lehmbänke

[Foto: Bild 034.jpg]

Totholz




einzelne Äste frei liegend

[Foto: Bild 037.jpg]

Vegetation

Vegetationslose Schotter-/ Lehmbank, angrenzend Staudenflur

STRUKTURKARTIERUNG UFERRÜCKBAU HAINBURG Nov. 2007

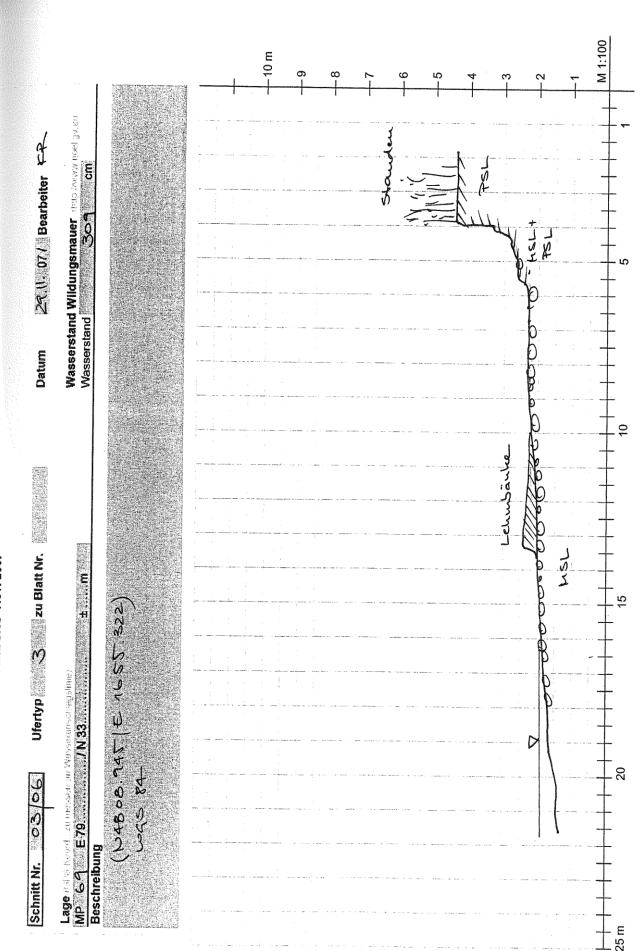

Fkm 1885,1

Ufertyp 2

Datum der Aufnahme: 07.11.2007

Lagekoordinaten: von E 794022 / N 334686 bis E 793933 / N 334683 zugehörige Schnitte: 02 / 02 und 02 / 03 (Aufnahme am 27. 11. 2007)


Polygon Nr. 07-NOV-07 09

Länge Böschungslinie 115 m Fläche Schotterbank 1.499 m²

Allgemeine Beschreibung

Im Pralluferabschnitt gelegen, bilden sich hier steile 2-5m hohe Uferabbrüche aus braunem Lehm heraus. Die Erosion erfolgt vorwiegend durch Verwitterungsabbrüche, dadurch häufig auch stufige Ausformungen der Abbruchkante.

Die vorgelagerte Uferbank (vorwiegend lehmiges Substrat, Böschungsabbrüche) ist nur bei niedrigen Wasserständen, wie zum Zeitpunkt der Aufnahme der Flächen sichtbar (Aufnahme der Schnitte mit höherem Wasserstand!). Sonst befindet sich die Wasseranschlagslinie direkt am Böschungsfuß.

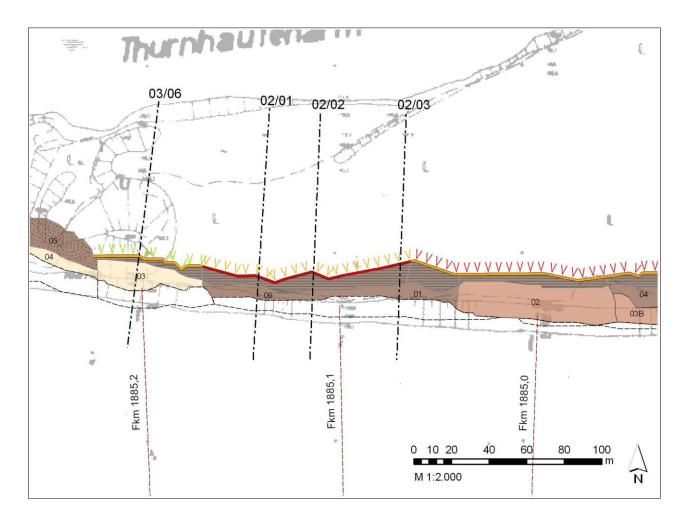

Fotodokumentation



Ufertyp 2: Prallufer [kartierung049.jpg]

Substratverhältnisse



Polygon 09: PSL (Böschung)

[Foto: 07 10 14 \ DSCN3331.JPG]

Vegetation




Keine Vegetation am Ufer, angrenzend Stauden und Einzelgehölze [kartierung046.jpg]

<u>Totholz</u>

kein Totholz

am Übergang zum nächsten Ufertyp beginnenden Walderosion (siehe Schnitt 02/03)

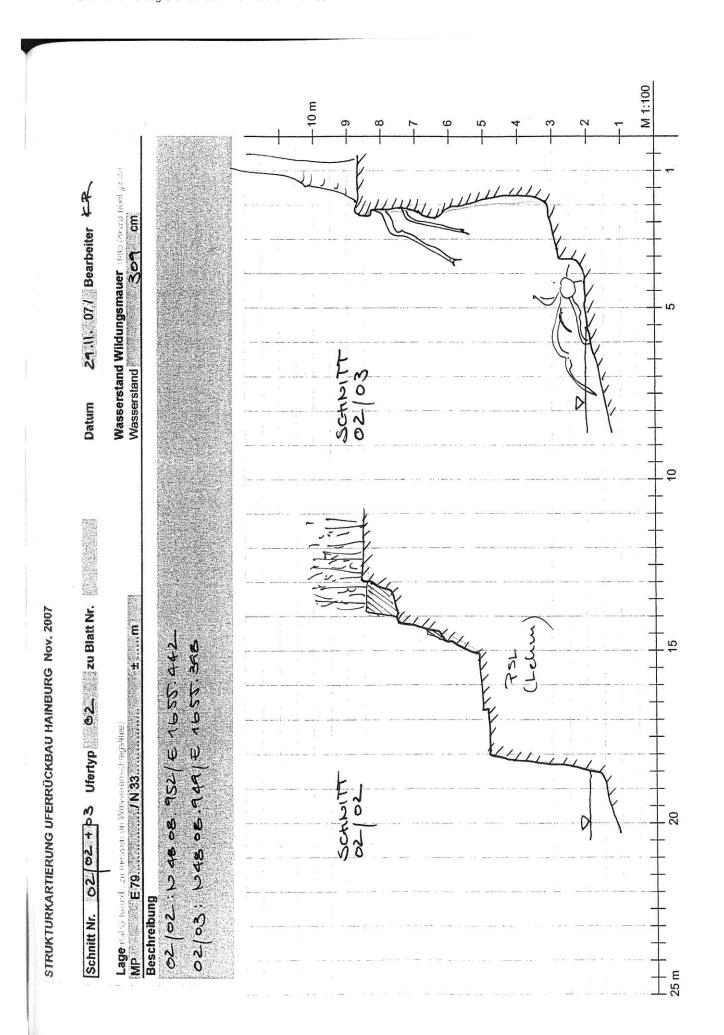

Fkm 1885,0 / 1884,9

Ufertyp 3

Datum der Aufnahme: 07.11.2007

Lagekoordinaten: von E 794022 / N 334649 bis E 794242 / N 334648

zugehörige Schnitte: 03 / 01

Polygon Nr. 07-NOV-07 01 / 02 / 03A / 03B / 04


Länge Böschungslinie 206 m Fläche Schotterbank 4.330 m²


Allgemeine Beschreibung

Übergang vom Prallufer zum Gleituferabschnitt, Uferbank besteht erst aus Lehm und vorwiegend Sand, dann auch Schotter.

Uferanbruch Höhe 3 bis 6m, lehmiges Substrat

wegen angrenzender Gehölze Walderosion und viel Totholzanfall, Wurzelvorhang an Abbruchkante

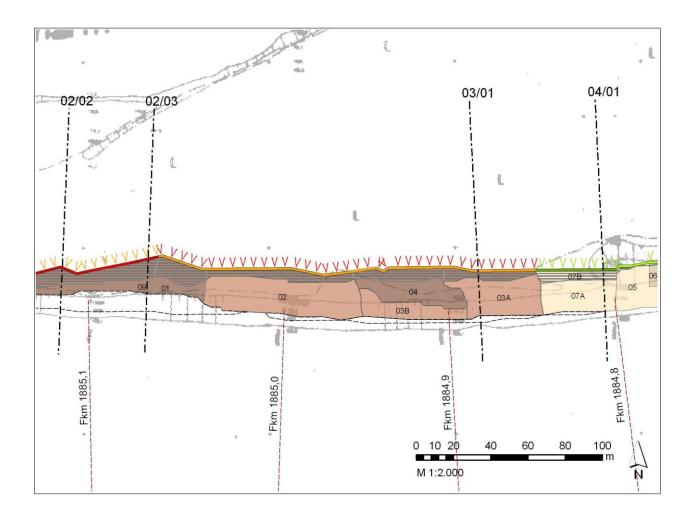

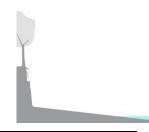

Fotodokumentation



Ufertyp 3: Prallufer, Übergang zu Gleitufer [pan_typ3.jpg]

Substratverhältnisse



Polygon 01: Sand [Foto: kartierung 005.jpg]



Polygon 02 und 03: Kies [Foto: kartierung 007.jpg]

Totholz

Erosion an der Waldkante, dadurch viel Totholzanfall: noch hängende Bäume (Biberfraßspuren!) sowie darin festgekeilte freie Äste etc., Wurzelstöcke Wurzelvorhang der noch an der Kante stehenden Bäume vor der Böschung






Hängende Bäume [Foto: kartierung 018.jpg]

[Foto: kartierung 011.jpg]

Vegetation

Vegetationslose Kies-/ Sandbank, Teile der von der Böschung abgebrochenen Grasnarbe wachsen weiter angrenzend Wald (v.a. Silberpappeln)

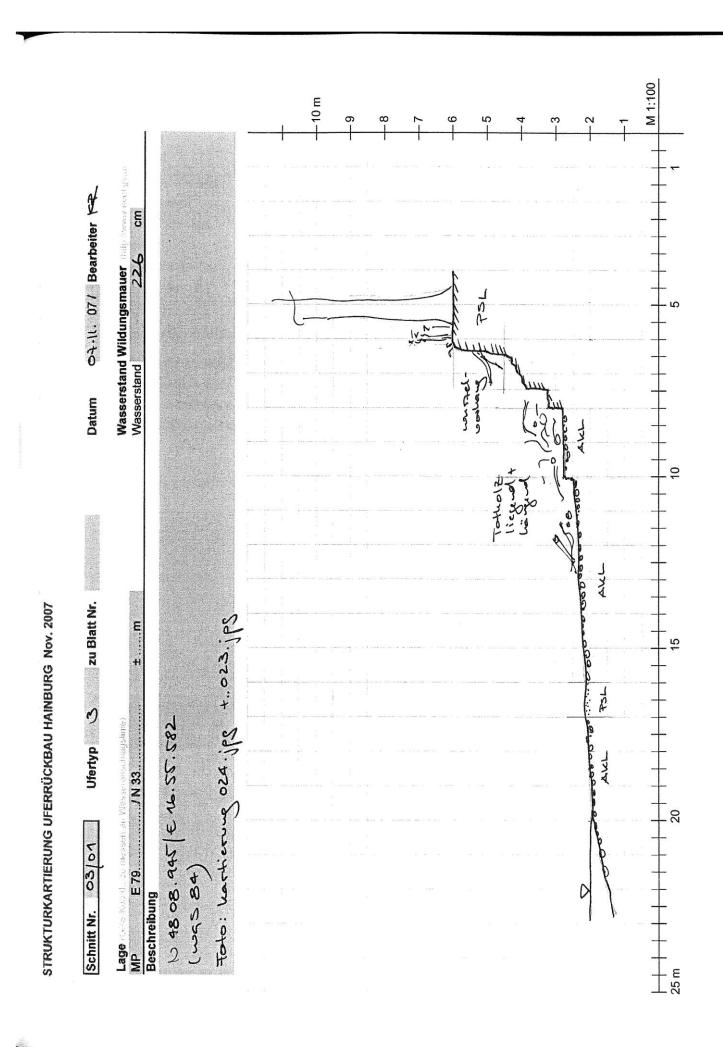

Fkm 1884,8

Ufertyp 4

Datum der Aufnahme: 07.11.2007

Lagekoordinaten: von E 794242 / N 334684 bis E 794286 / N 334677

zugehörige Schnitte: 04 / 01

Polygon Nr. 07-NOV-07 07A / 07B


Länge Böschungslinie 44 m Fläche Schotterbank 878 m²

Allgemeine Beschreibung

Gleituferabschnitt, flache Schotterbank am Ufer, dahinter steilere Schotterböschung mit Wurzelstöcken angrenzend erodierende Staudenflur – ehemalige Brachfläche aufgrund Bauarbeiten

Sand / Lehm – Auflage im Böschungsbereich (Übergang zu Typ 3)

Am Übergang zu Typ 3 stromaufwärts wird die lehmige Abbruchkante (Sedimentauflage auf Schotter) höher.

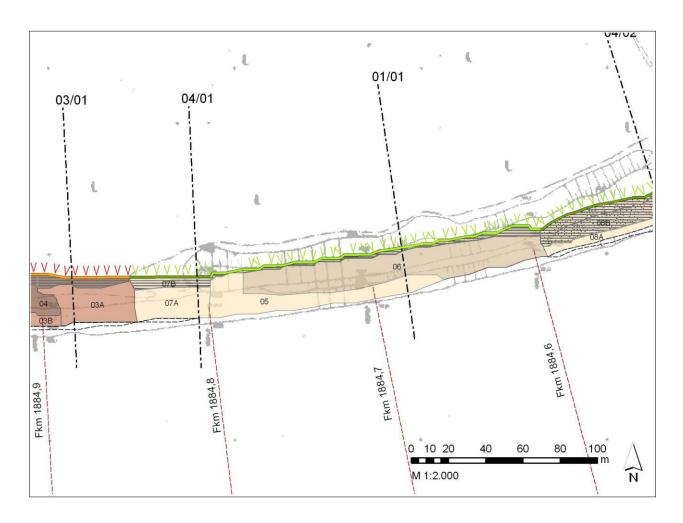



Fotodokumentation



Ufertyp 4: Gleitufer mit steiler Schotterböschung [kartierung 035.jpg]

Substratverhältnisse




Polygon 07A: MSL [Foto: kartierung 027.jpg]

Uferbank Grobschotter

Böschung Grobschotter, teilweise Lehm und Reste der Blockwurfsteine

Totholz



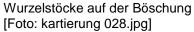




Austrieb am Wurzelstock [Foto: wurzelstock.jpg]

Einige Wurzelstöcke weggerissener Bäume auf der Böschung stehend, sowie einzelne Äste am Ufer verstreut liegend

Vegetation

Vegetationslose Schotterflächen angrenzend Stauden, wenige Meter dahinter Waldkante

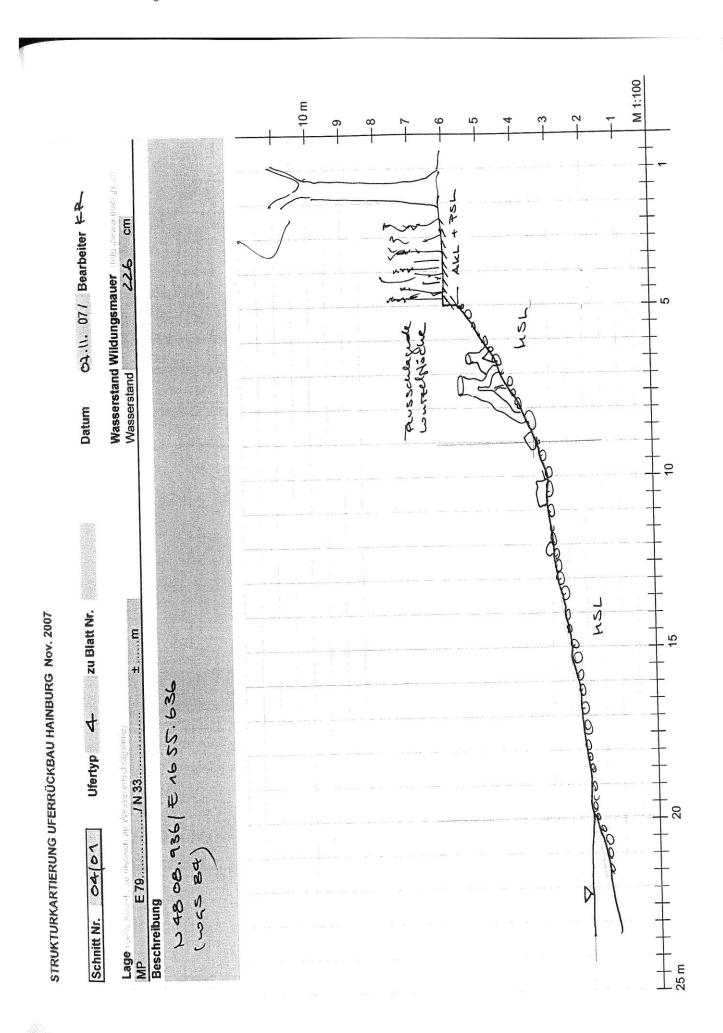

Fkm 1884,7

Ufertyp 1

Datum der Aufnahme: 07.11.2007

Lagekoordinaten: von E 794286 / N 334677 bis E 794465 / N 334707

zugehörige Schnitte: 01 / 01


Polygon Nr. 07-NOV-07 05 / 06

Länge Böschungslinie 183 m Fläche Schotterbank 3.702 m²

Allgemeine Beschreibung

Gleituferabschnitt, flache Schotterbank ca. 15-20m breit, Böschungskante ca. 50cm hoch (Sedimentauflage MIL und Sand)

Angrenzende Vegetation Staudenflur – ehemalige Brachfläche (Bauarbeiten, vorher Kieshalde).

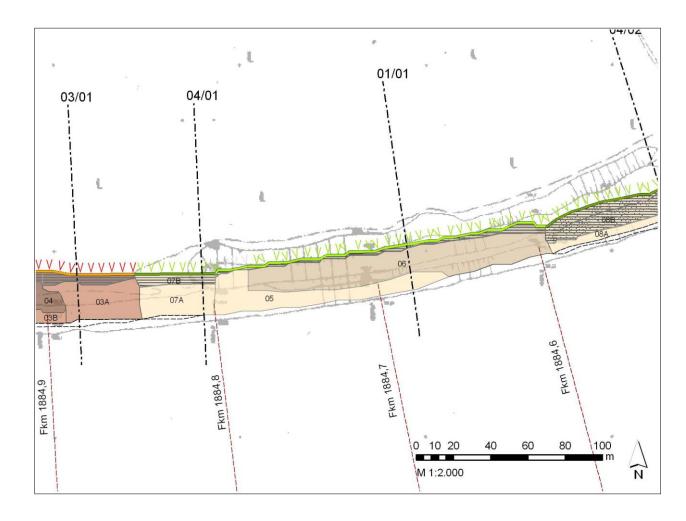





Ufertyp 1: Gleitufer mit flacher Schotterbank und Böschungskante [pan_typ1.jpg]

Substratverhältnisse



Polygon 05: MSL [Foto: kartierung 027.jpg]



Polygon 06: MIL und Reste Blockwurfsteine [Foto: kartierung 031.jpg]

Vegetation




Stauden auf Sedimentauflage [Foto: kartierung 029.jpg]

Vegetationslose Schotterbank

auf angrenzender Brachfläche entwickelt sich lückige Staudenflur auf einer dünnen Sedimentauflage (Artemisia, kleinblütige Aster, Goldrute, Königskerze...)

Totholz

Wenige einzeln liegende Äste auf der Schotterbank

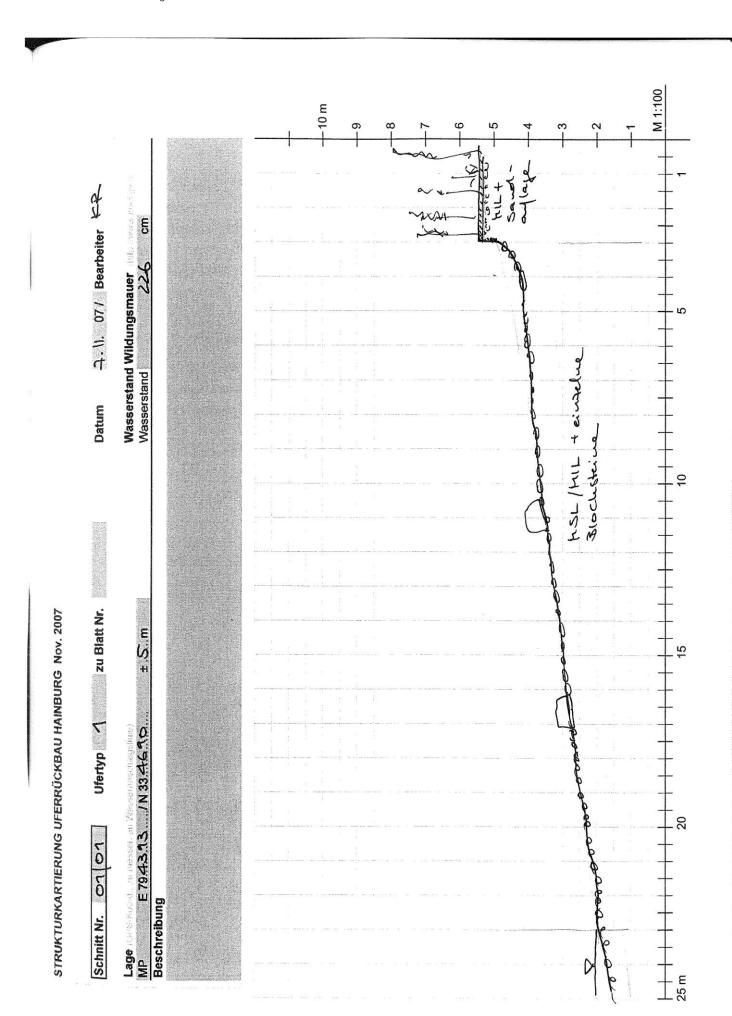

Fkm 1884,5

Ufertyp 4

Datum der Aufnahme: 07.11.2007

Lagekoordinaten: von E 794465 / N 334707 bis E 794608 / N 334741


zugehörige Schnitte: 01 / 02

Polygon Nr. 07-NOV-07 08A / 08B

Länge Böschungslinie 157 m Fläche Schotterbank 3.452 m²

Allgemeine Beschreibung

Gleituferabschnitt, flache Schotterbank mit anschließender steilerer Böschung (Grobschotter gemischt mit lehmig-sandigem Material), durch grobes Substrat stufig, aber nicht mit definierten Kanten abbröckelnd Angrenzende Vegetation Staudenflur – ehemalige Brachfläche (Bauarbeiten, vorher Kieshalde).

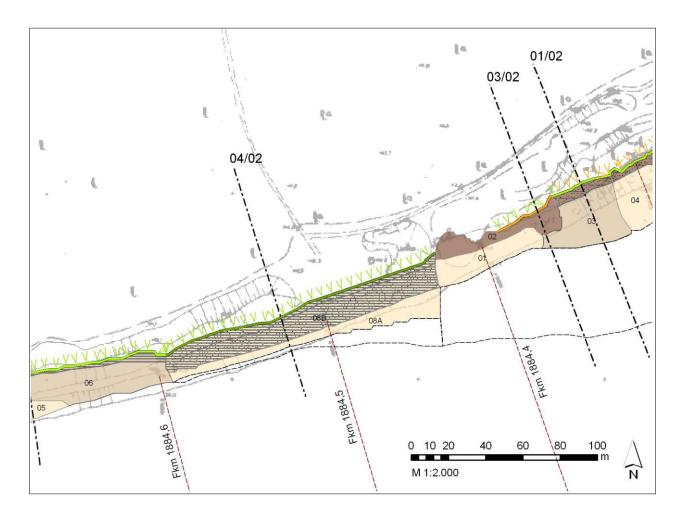





Ufertyp 4: Gleitufer mit flacher Schotterbank und steilerer Schotterböschung - stromaufwärts [pan_Typ4_2.jpg]



Ufertyp 4: Gleitufer mit flacher Schotterbank und steilerer Schotterböschung - stromabwärts [pan_Typ4_2ab.jpg]

Substratverhältnisse



Polygon 08A: MSL [Foto: kartierung 039.jpg]



Polygon 08B: Böschung MSL gebunden [Foto: kartierung 040.jpg]

Vegetation



Gräser auf Böschungsabbruch [Foto: kartierung 043.jpg]


Vegetationslose Schotterbank


auf angrenzender Brachfläche entwickelt sich lückige Staudenflur auf einer dünnen Sedimentauflage (Artemisia, kleinblütige Aster, Goldrute, Königskerze...)

Abbruch von angrenzender Fläche mit Gras und Kräutern wächst auf der Böschung wieder an, somit lückige Vegetation auf der Böschung

Totholz

Kein Totholz

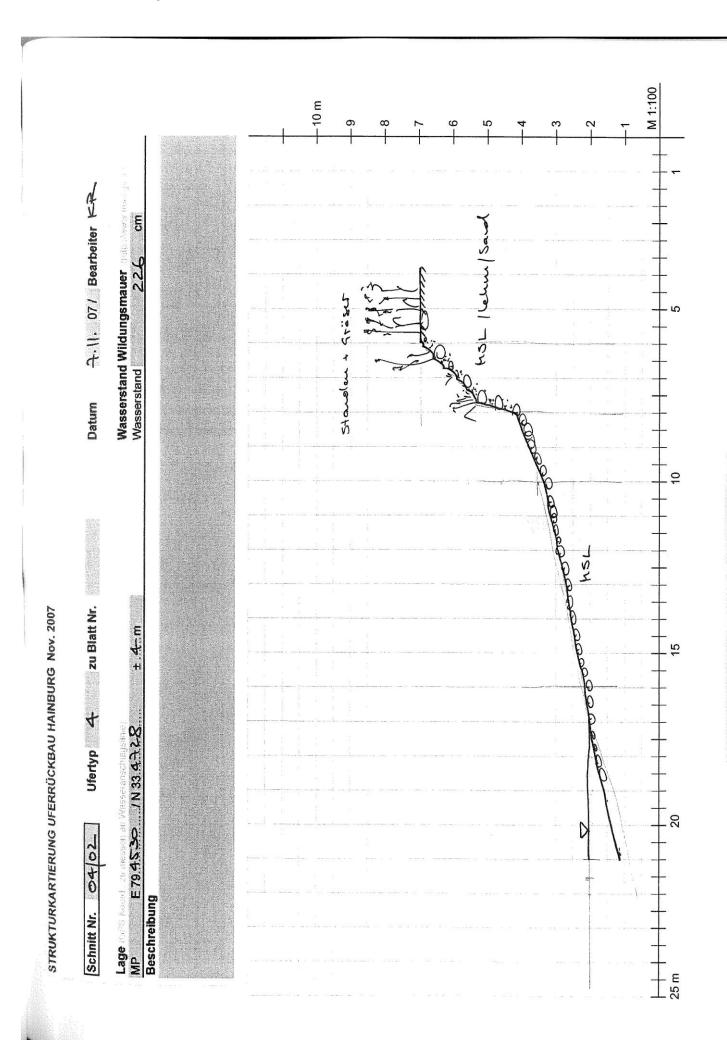

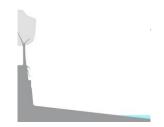

Fkm 1884,4

Ufertyp 3

Datum der Aufnahme: 23.11.2007

Lagekoordinaten: von E 794612 / N 334765 bis E 794677 / N 334780

zugehörige Schnitte: 03 / 02


Polygon Nr. 23-NOV-07 01 / 02

Länge Böschungslinie 37 m + 35 m ohne Böschungskante (pot. Einströmöffnung bei HW)

Fläche Schotterbank 3.810 m²

Allgemeine Beschreibung

Gleituferabschnitt, Einströmöffnung bei Hochwasser – Böschung sandig, sehr flach und kontinuierlicher Übergang (Typ 5) - auf ca. 35m Länge. Stromabwärts anschließend flache Schotterbank mit anschließender steilerer Böschung (lehmig-sandiges Material), dicht bewachsen (Schilf, Gras, einzelne Gehölze). Schotterbank wird stromabwärts immer breiter (45 bis 60m bei RNW).

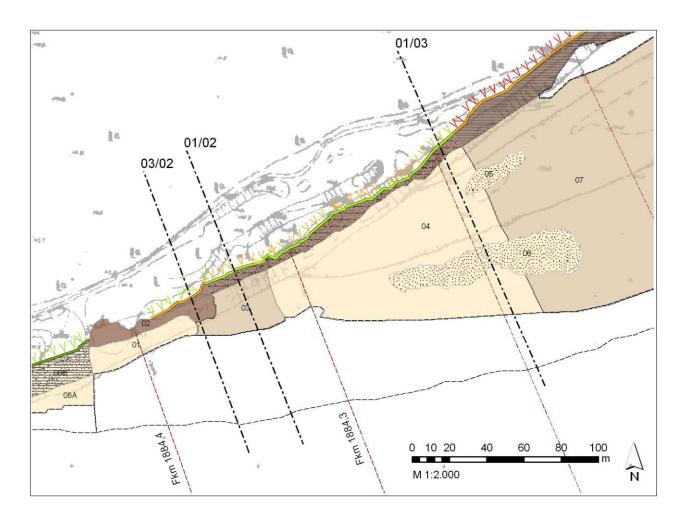



Ufertyp 3: Gleitufer mit flacher Schotterbank und steilerer Böschung im Vordergrund flache sandige Böschung der Einströmöffnung [pan_Typ3_1.jpg]

Substratverhältnisse



Polygon 01: Schotterbank MSL [Foto: kartierung 010.jpg]



Polygon 02: Einströmöffnung Sand [Foto: kartierung 012.jpg]

Schotterbank Grobschotter, zum Böschungsfuß hin Sand. Böschung sandiger Lehm. Einströmöffnung sandige Böschung.

Vegetation



Bewachsene Böschung [Foto: kartierung 013.jpg]

Vegetationslose Schotterbank

dichte Vegetation (80% Bedeckung)auf der Böschung (v.a. Schilf, Gräser, auch Aufwuchs von Weide und Pappel)

Böschungsabbrüche mit Grasnarbe wachsen auf angrenzenden, eher sandigen Flächen der davor liegenden Uferbank wieder an.


Angrenzend: Einzelne Gehölze und Staudenflur

Totholz



[Foto: kartierung 006.jpg]

Einzelne Holzstücke und Äste frei liegend auf der Schotterbank Hängende Baumteile und darin verfangene Stücke auf der Böschung

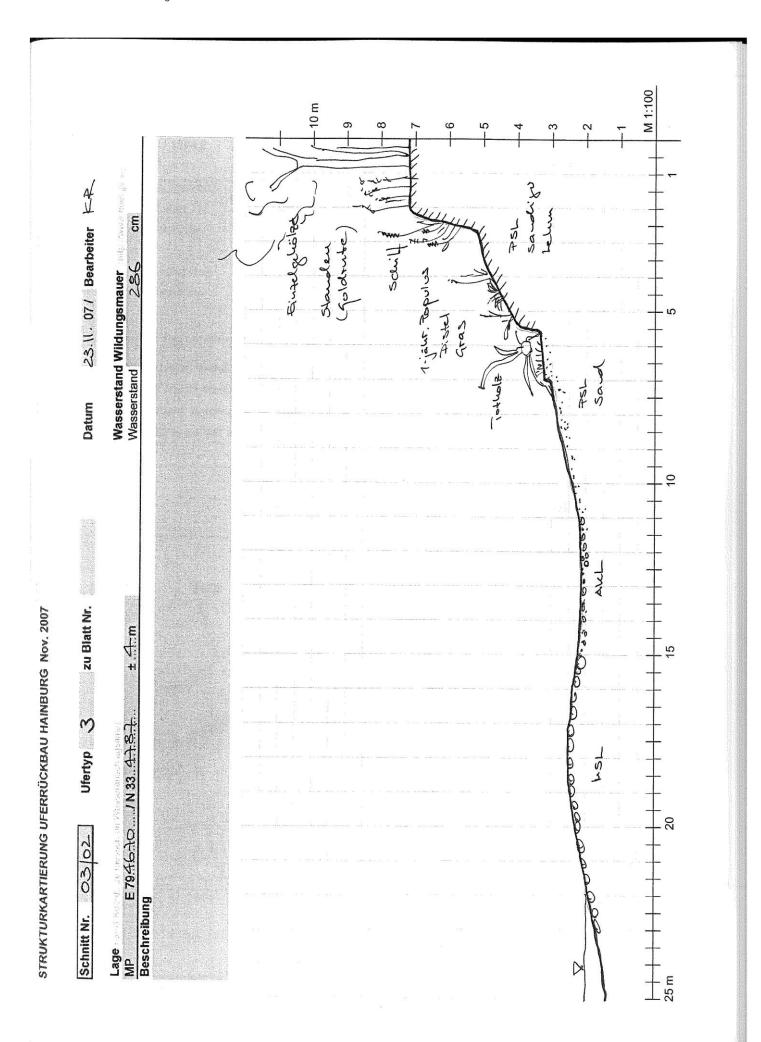

Fkm 1884,3 / 1884,2

Ufertyp 1

Datum der Aufnahme: 23.11.2007

Lagekoordinaten: von E 794677 / N 334780 bis E 794845 / N 334792

zugehörige Schnitte: 01 / 02 und 01 / 03


Polygon Nr. 23-NOV-07 03 / 04 / 05 / 06

Länge Böschungslinie 163 m Fläche Schotterbank 11.918 m²

Allgemeine Beschreibung

Gleituferabschnitt, flache sandige Böschung in Schotterbank übergehend. Schotteranlandung sehr breit, bei höheren Wasserständen Wasser am Böschungsfuß und Inselbildung. Auf den höhergelegenen Teilen der Schotterbank Jungwuchs Pioniergehölze (Purpurweide, Pappeln).

Einzelne Bäume auf der Böschung, sonst bewachsen mit Gräsern und Stauden.

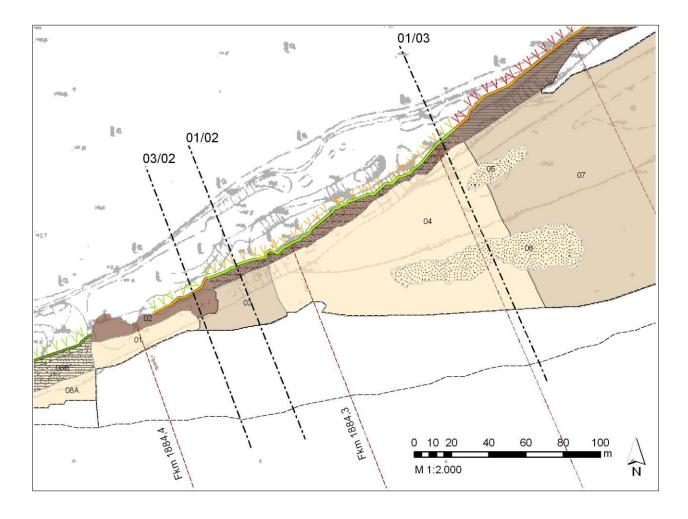





Ufertyp 1: Gleitufer mit flacher Schotterbank und flacher sandiger Böschung [pan_Typ1_1.jpg]



[Foto: Bild 092.jpg im Ordner 07 11 29!!!]



Wasser am Böschungsfuß bei höherem Wasserstand (01.10.2007)

[Foto: IMG_1710.jpg im Ordner 07 10 01!!!]



Verinselung der höher gelegenen Teile der Schotterbank bei höherem Wasserstand am 29.11.2007 (oben) im Vergleich unten bei Aufnahme am 23.11.2007 [Foto: kartierung 032.jpg]

Substratverhältnisse



Polygon 03: Schotterbank MIL [Foto: kartierung 022.jpg]



Polygon 04: Schotterbank MSL, bewachsen [Foto: kartierung 025.jpg]

Schotterbank Grobschotter, zum Böschungsfuß hin Sand. Böschung lehmiger Sand.

Vegetation



sandige Böschung, teilweise bewachsen [Foto: kartierung 029.jpg]



Pioniergehölze auf der Schotterbank [Foto: IMG_1711.jpg im Ordner 07 10 01!!!]

Auf den höher gelegenen Teilen der Schotterbank Jungwuchs Pioniergehölze (Purpurweide, Pappeln), sonst vegetationslose Schotterbank

Vegetation (40% Bedeckung)auf der Böschung (v.a. Schilf, Gräser, auch Aufwuchs von Weide und Pappel)

Böschungsabbrüche mit Grasnarbe wachsen auf angrenzenden, sandigen Flächen der davor liegenden Uferbank wieder an.


Angrenzend: Einzelne Gehölze und Staudenflur

Totholz




Erosion an auf der Böschung stehenden Einzelgehölzen [Foto: kartierung 030.jpg]

Hängende Baumteile und frei liegende Holzstücke auf der Böschung

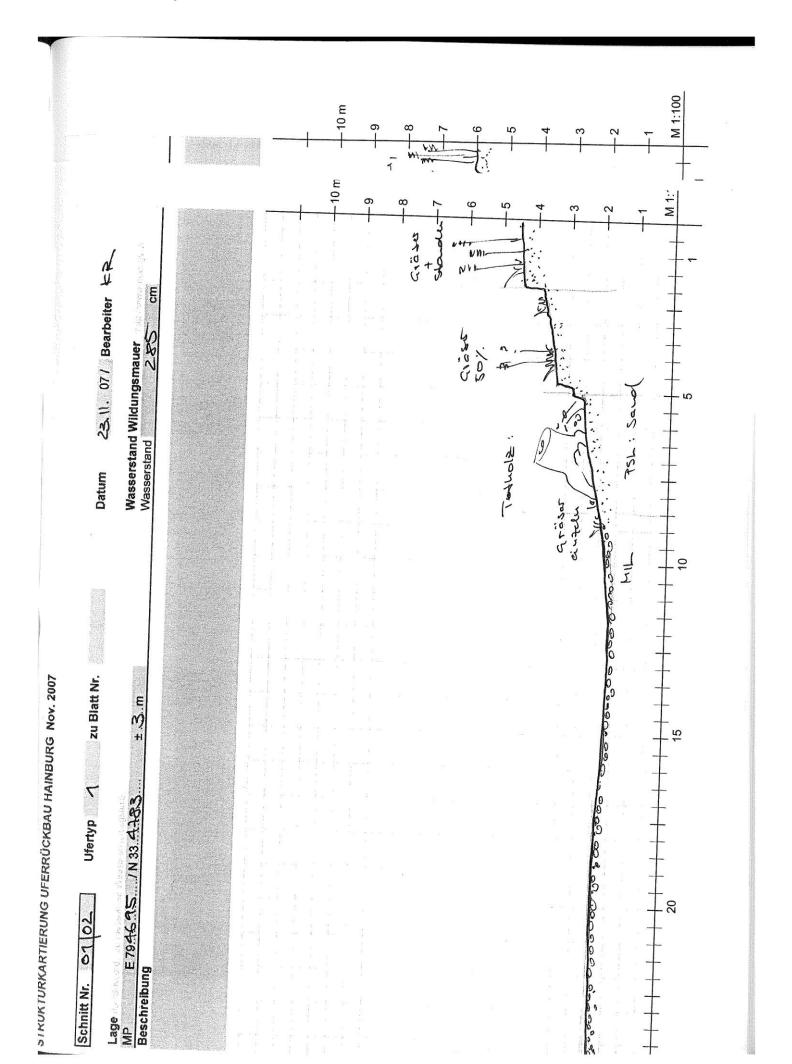

STRUKTURKARTIERUNG UFERRÜCKBAU HAINBURG Nov. 2007

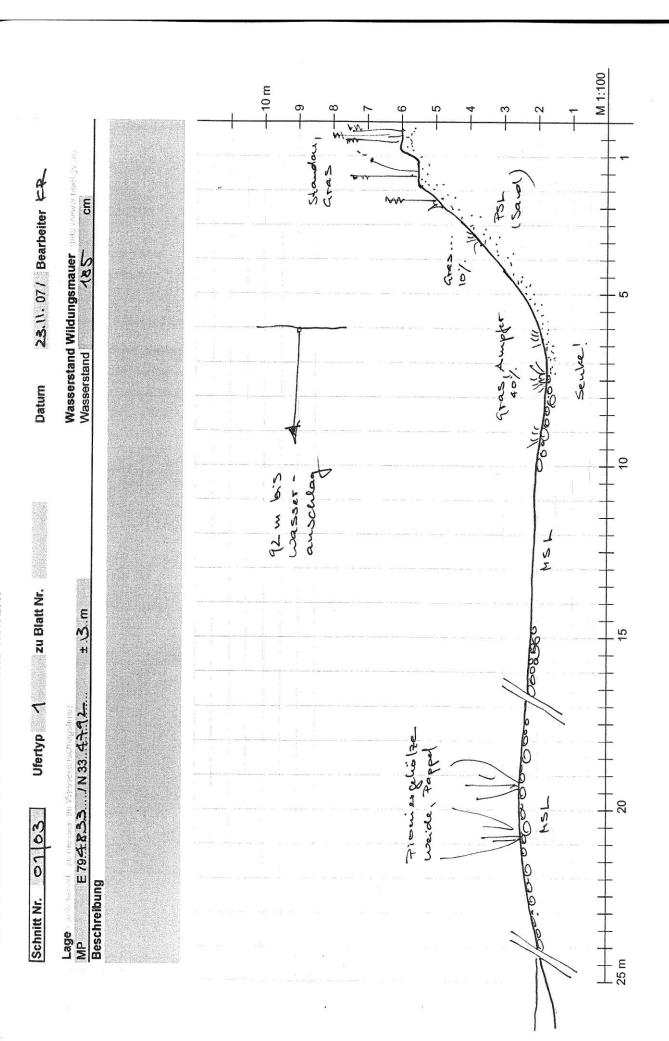



Fkm 1884,1 / 1884,0 / 1883,9 / 1883,8 / 1883,7

Ufertyp 3

Datum der Aufnahme: 23.11.2007

Lagekoordinaten: von E 794845 / N 334792 bis E 795259 / N 335087


zugehörige Schnitte: 03 / 03 und 03 / 04

Polygon Nr. 23-NOV-07 07 / 08A / 08B / 09 / 10

Länge Böschungslinie 510 m
Fläche Schotterbank 54.862 m²

Allgemeine Beschreibung

Gleituferabschnitt, breite Schotteranlandung vorgelagert, dahinter Abbruchkante, bei höheren Wasserständen Wasser am Böschungsfuß und Inselbildung. Auf den höher gelegenen Teilen der Schotterbank Jungwuchs Pioniergehölze (Purpurweide, Pappeln) sowie Stauden. Durch Wald an der Böschungskante viel Totholzanfall bzw. Wurzelvorhang.

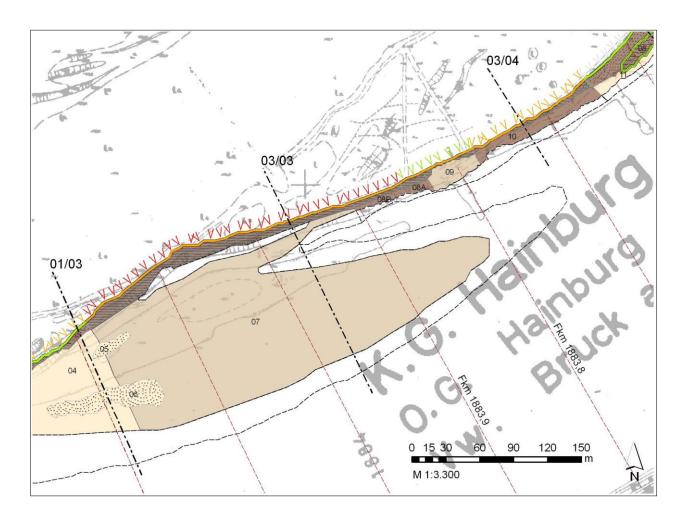



[pan_Typ3_2.jpg]



[pan_Typ3_2nah.jpg] Ufertyp 3: flache Schotterbank vorgelagert, dahinter Erosionskante



Stromabwärts ab Polygon 08A: angrenzend Staudenflur, keine Wald an der Erosionskante, Uferbank nur noch ca. 7m breit, vorwiegend sandiges Substrat [pan_Typ3_2nah2.jpg]

Substratverhältnisse



Substratschichtung Böschung – abwechselnd lehmige und sandige Schichten [Foto: kartierung 094.jpg]



[Foto: IMG_1714.jpg im Ordner 07 10 01!!!]



Polygon 07: überwiegend kiesiges Substrat MIL [Foto: kartierung 094.jpg]



Polygon 08A und 08B: überwiegend Sand [Foto: kartierung 107.jpg]

Vegetation



Pioniervegetation an der Spitze der Schotterinsel: [Foto: kartierung 068.jpg]





Pioniervegetation an der Spitze der Schotterinsel: [Foto: kartierung 049.jpg]

Ampfer und Gräser [Foto: kartierung 050.jpg]

Auf den höher gelegenen Teilen der Schotterbank Jungwuchs Pioniergehölze (Purpurweide, Pappeln), sowie partiell niedrige Pioniervegetation, sonst vegetationslose Schotterbank Vegetation (40% Bedeckung)auf der Böschung (v.a. Schilf, Gräser, auch Aufwuchs von Weide und

Pappel)

Böschung: vegetationslose steile Abbruchkante mit Wurzelvorhang von angrenzenden Gehölzen.

Bei Polygon 08A und 09 angrenzend Staudenflur (v.a. Goldrute), bei Polygon 10 mit einzelnen Gehölzen.

<u>Totholz</u>




Erosion an der Waldkante – hängende Bäume, Wurzelvorhang [Foto: IMG_1713.jpg im Ordner *07 10 01*!!!]




[Foto: kartierung 115.jpg]



Erosion an der Waldkante – Wurzelvorhang [Foto: kartierung 73.jpg]

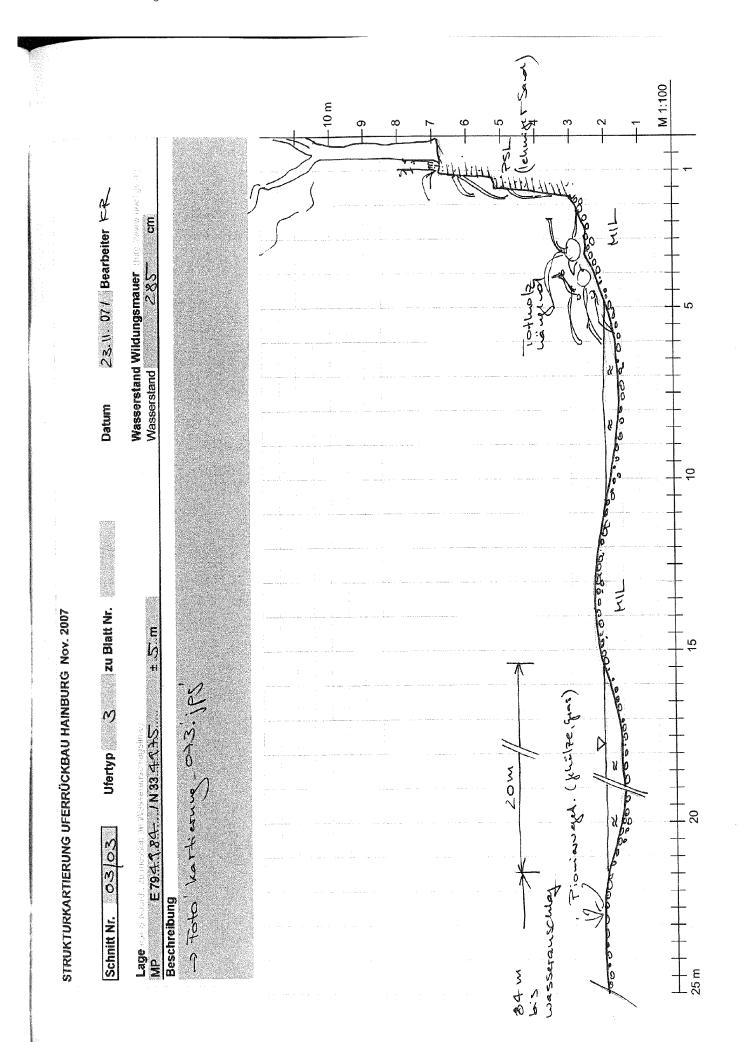

STRUKTURKARTIERUNG UFERRÜCKBAU HAINBURG Nov. 2007

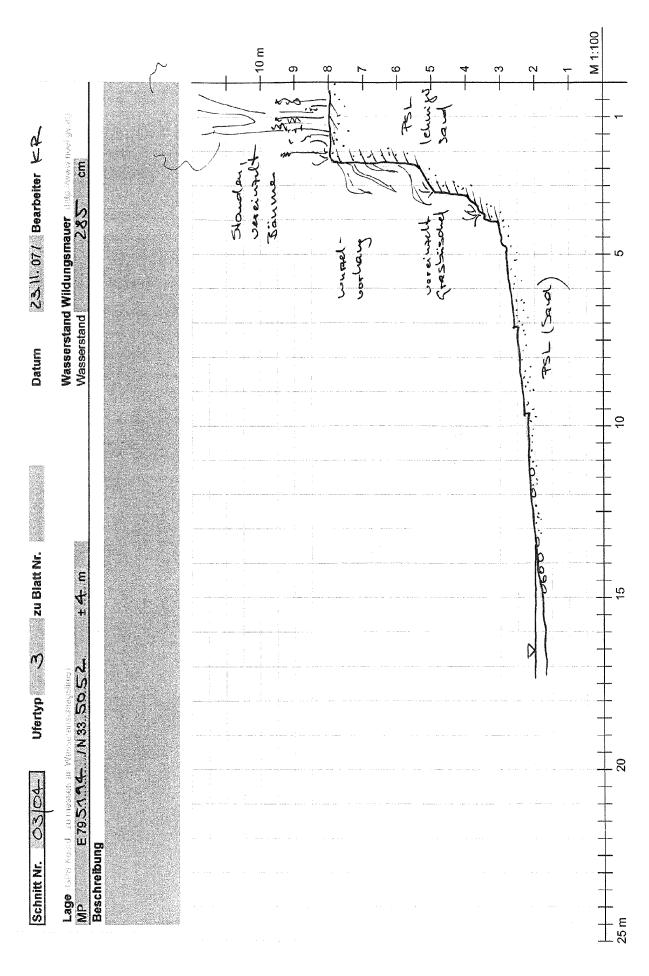

Fkm 1883,6

Ufertyp 1



Datum der Aufnahme: 23.11.2007 (Schnitt und Polygon 29-NOV-07 08 am 29.11.2007)

Lagekoordinaten: von E 795259 / N 335087 bis E 795342 / N 335158


zugehörige Schnitte: 01 / 04

Polygon Nr. 23-NOV-07 11 / 12 und 29-NOV-07 08

Länge Böschungslinie 106 m Fläche Schotterbank 1.471 m²

Allgemeine Beschreibung

Zweifacher Grabendurchbruch bei Hochwasser, dadurch Bildung eines Hügels dazwischen (Polygon 29-NOV-07 08) und zurückversetzte Böschungskante am Rand des Grabens. Substrat sehr sandig, Abbruchkante lehmiger Sand, davor liegende Schotterbank Grobschotter auf Sandbank teilweise scharfkantige Steine (zerschredderte Reste des Blockwurfes).

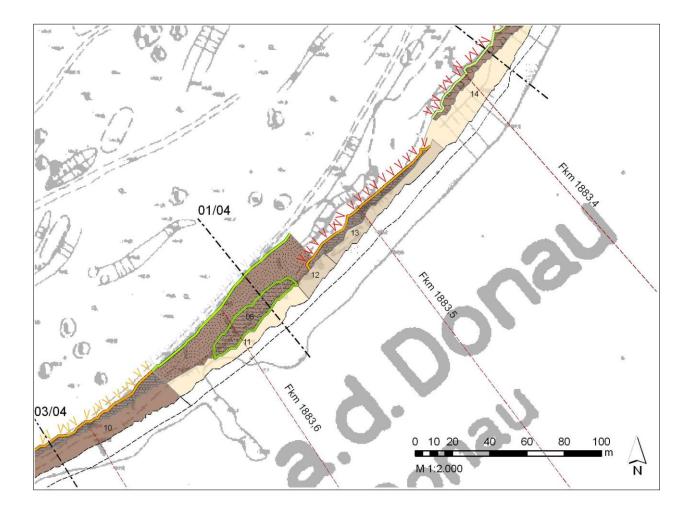



ca. Fkm 1883,65: am linken Bildrand erste Einströmöffnung bei HW [Foto: pan_Typ1_2.jpg]



ca. Fkm 1883,55: zweite Einströmöffnung [Foto: pan_Typ1_2_2.jpg]

Zum Ufer hin kontinuierlicher Übergang von der Böschung (Hügel) zur Schotterbank. Dahinter Graben (sandiges Substrat, wenig Vegetation) und Erosionskante bei HW.

Substratverhältnisse



Uferbank: Grobschotter mit Resten des zerkleinerten Blockwurfes auf Sandbank [Foto: kartierung 139.jpg]



[Foto: kartierung 144.jpg]

Vegetation



Bewachsene lehmige Böschung [Foto: kartierung 153.jpg]




Bewachsener Schotterhügel [Foto: kartierung 137.jpg]

Böschung und Schotterhügel sind mit Gräsern, Schilf und Stauden bewachsen. Vegetation auf dem Schotterhügel lückiger und niedriger. Im dahinter liegenden Grabenbett sandiges Substrat und wenig niedrige Gräser (30%).

Totholz

Kein Totholz

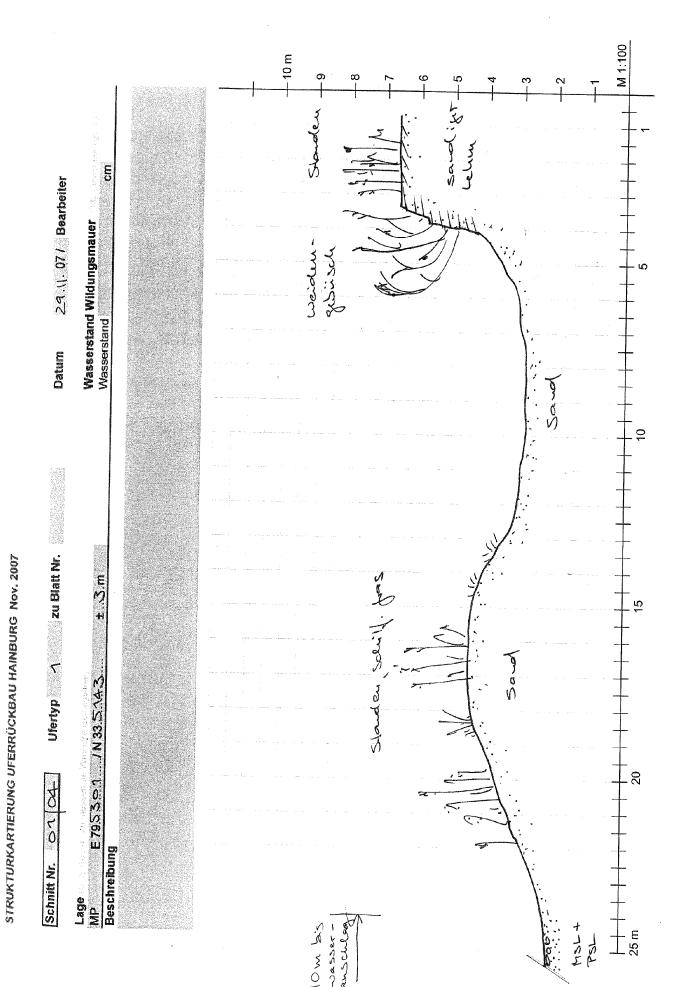

Fkm 1883,5

Ufertyp 3

Datum der Aufnahme: 23.11.2007

Lagekoordinaten: von E 795259 / N 335087 bis E 795405 / N 335224

zugehörige Schnitte: -


Polygon Nr. 23-NOV-07 13

Länge Böschungslinie 99 m Fläche Schotterbank 1.091 m²

Allgemeine Beschreibung

Schmale Schotterbank, dahinter stark bewachsene steile Böschung (sandiger Lehm, Höhe bis 3m) und angrenzend erodierender Gehölzsaum, dadurch Totholzanfall auf der Böschung(Akkumulation von Astmaterial)

Stromabwärts Böschung flacher werdend

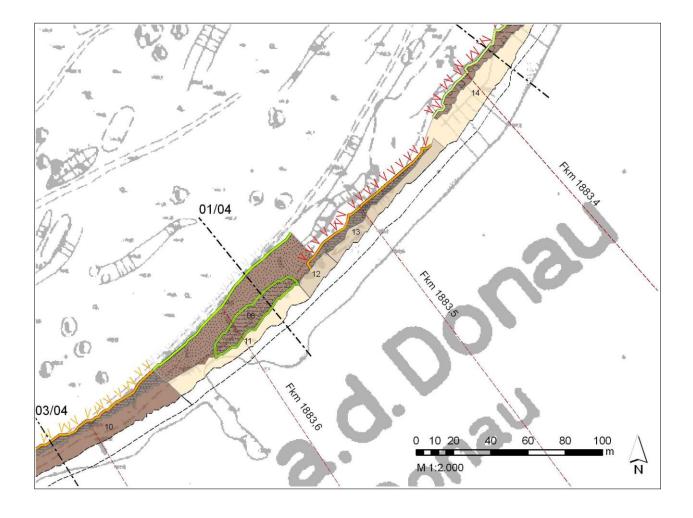




Ufertyp 3: flache Schotterbank vorgelagert, dahinter Erosionskante [Foto: pan_Typ3_3.jpg]



Gehölzsaum an der Erosionskante [Foto: kartierung 163.jpg]

Substratverhältnisse

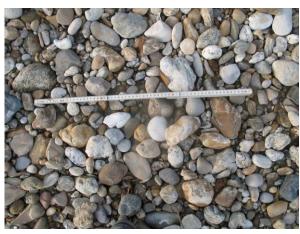

Schotterbank MSL [Foto: kartierung 168.jpg]

Vegetation



Bewachsene Böschung

[Foto: kartierung 165.jpg]



Von der Böschung abgebrochene Grasnarbe auf der Schotterbank [Foto: kartierung 161.jpg]

Stark bewachsene Böschung (v.a. Gräser), angrenzend Gehölzsaum und junges Weidengebüsch. Bis auf Abbruch von Grasstücken von der Böschung vegetationslose Schotterbank.

Totholz



[Foto: kartierung 158.jpg]

Durch Gehölzsaum an der Erosionskante Totholzanfall: Wurzelstock und Äste sowie Akkumulationen von Ästen auf der Böschung.

Fkm 1883,4

Ufertyp 6

Datum der Aufnahme: 23.11.2007

Lagekoordinaten: von E 795405 / N 335224 bis E 795459 / N 335298


zugehörige Schnitte: 06/01

Polygon Nr. 23-NOV-07 14

Länge Böschungslinie 99 m Fläche Schotterbank 1.693 m²

Allgemeine Beschreibung

Schmale Schotterbank, dahinter abgetreppte Böschung (sandiges Substrat) h ca. 4m, erodierender Gehölzsaum steht auf dieser Böschung. Hinter dem Gehölzstreifen angrenzender sandiger Graben.

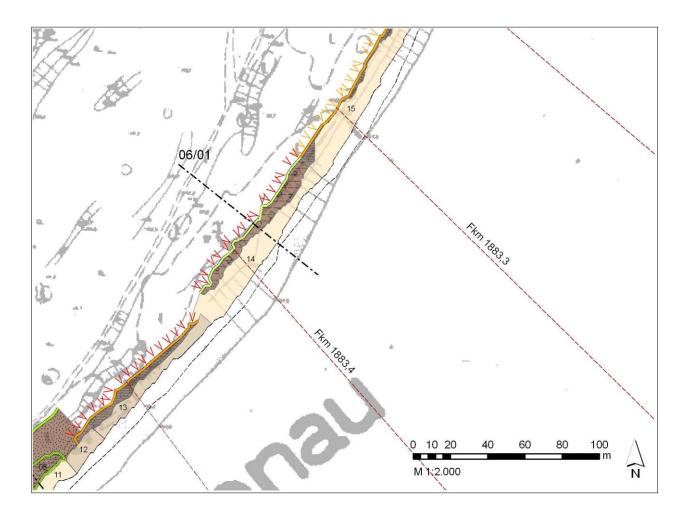







Ufertyp 6: flache Schotterbank vorgelagert, dahinter mit Gehölzen bestandene Böschung [Foto: pan_Typ6_1.jpg]

Substratverhältnisse

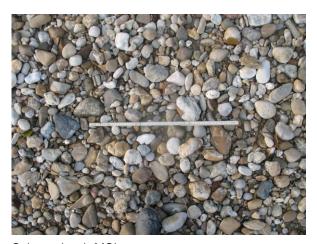

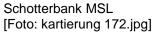



[Foto: kartierung 173.jpg]

Schotterbank grobschottrig mit sandigem Streifen im Übergang zur Böschung. Böschung Sand abgestuft.

Vegetation


Sandige Böschung mit totem Wurzelmaterial und sehr wenig niedrigen Gräsern

<u>Totholz</u>



[Foto: kartierung 174.jpg]

Durch Gehölzsaum an der Erosionskante Totholzanfall: Wurzeln und Äste sowie Akkumulationen von Ästen auf der Böschung. Bereits teilweise Freilegung der Wurzeln – mögliche Erosion bei HW.

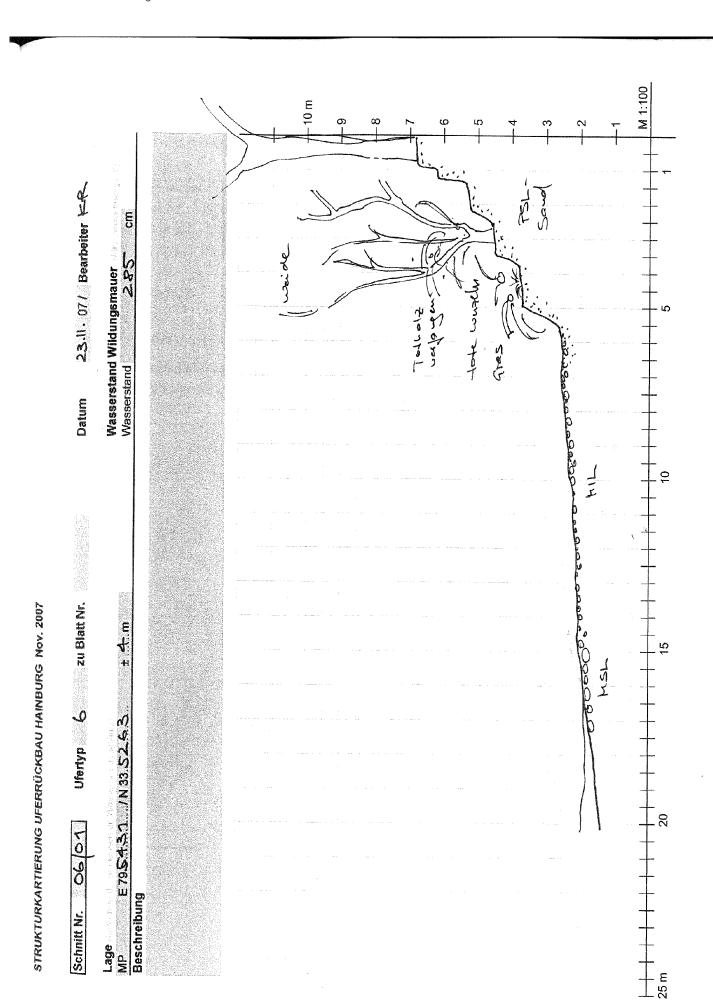



Fkm 1883,3 / 1883,2 / 1883,1

Ufertyp 3

Datum der Aufnahme: 23.11.2007

Lagekoordinaten: von E 795405 / N 335224 bis E 795566 / N 335516


zugehörige Schnitte: 03 / 05

Polygon Nr. 23-NOV-07 15

Länge Böschungslinie 227 m Fläche Schotterbank 3.493 m²

Allgemeine Beschreibung

Schmale Schotterbank, dahinter sehr einheitlicher steiler lehmiger Uferabbruch h ca. 1,5 bis 3m, angrenzend Staudenflur und einzelne Gehölze

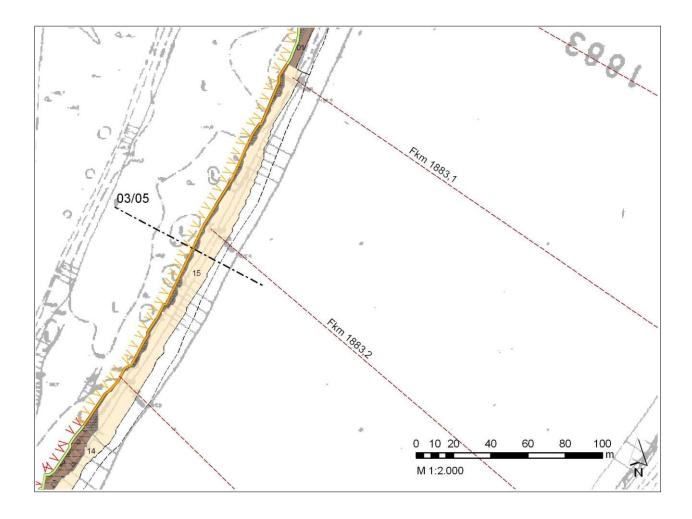

Fotodokumentation



Ufertyp 3: flache Schotterbank vorgelagert, dahinter Erosionskante [Foto: pan_Typ3_4.jpg]

Substratverhältnisse



Schotterbank MSL [Foto: kartierung 182.jpg]



Lehmiger Böschungsabbruch [Foto: kartierung 188.jpg]

Vegetation

Steiler Böschungsabbruch ohne Vegetation, angrenzend Staudenflur und Einzelgehölze. Vegetationslose Schotterbank.

Totholz




[Foto: kartierung 186.jpg]

Durch Gehölzsaum an der Erosionskante Totholzanfall: Akkumulationen von Ästen und hängenden Baumteilen auf der Böschung.

Einzelne freiliegende Äste auf der Schotterbank.

STRUKTURKARTIERUNG UFERRÜCKBAU HAINBURG Nov. 2007

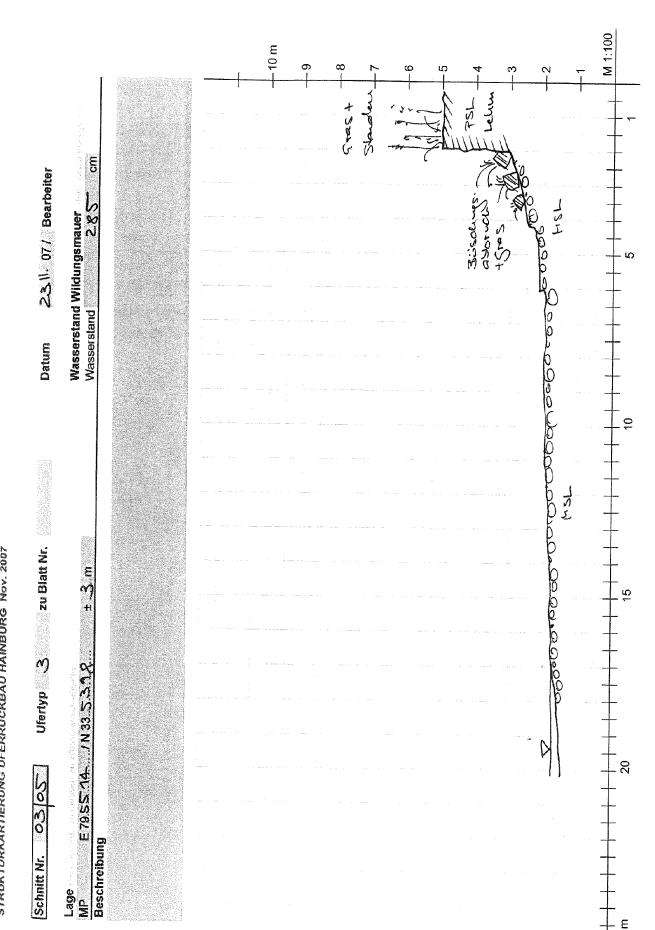

Fkm 1883,0

Ufertyp 6

Datum der Aufnahme: 26.11.2007

Lagekoordinaten: von E 795566 / N 335516 bis E 795626 / N 335672


zugehörige Schnitte: 06/02

Polygon Nr. 26-NOV-07 01 / 03

Länge Böschungslinie 192 m Fläche Schotterbank 2.655 m²

Allgemeine Beschreibung

Sandbank, dahinter flache Böschung ohne klare Kante, Böschung dicht mit alten Gehölzen und Gras bewachsen. Tiefer Grabendurchbruch ins angrenzende Gebiet. Viel Totholz

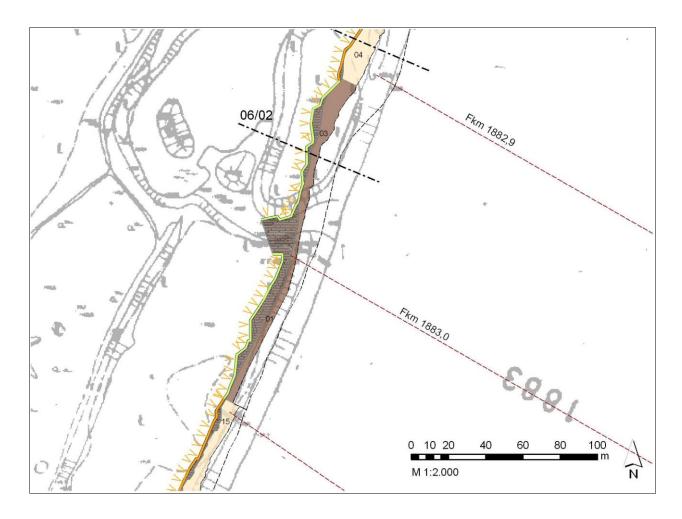



Fotodokumentation



Ufertyp 6: flache Sandbank vorgelagert, dahinter mit Gehölzen bestandene Böschung [Foto: 078.jpg]

Substratverhältnisse



Sandbank [Foto: 081.jpg]

Sandbank stellenweise Kies vorgelagert, Böschung lehmiges Material.

Vegetation



[Foto: Bild h078.jpg]

Dicht bewachsene Böschung (Stauden und Gräser), gehölzbestanden.

Totholz




[Foto: Bild h079.jpg]



Bereits Freilegung der Wurzeln bei auf der Böschung stehendem Baum [Foto: Bild 079.jpg]

Viel Totholzanfall – auf der Böschung und hängend auf der Sandbank: ganze Bäume, Wurzeln und Äste sowie Akkumulationen von Ästen auf der Böschung. Bereits teilweise Freilegung der Wurzeln – mögliche Erosion bei HW.

STRUKTURKARTIERUNG UFERRÜCKBAU HAINBURG Nov. 2007

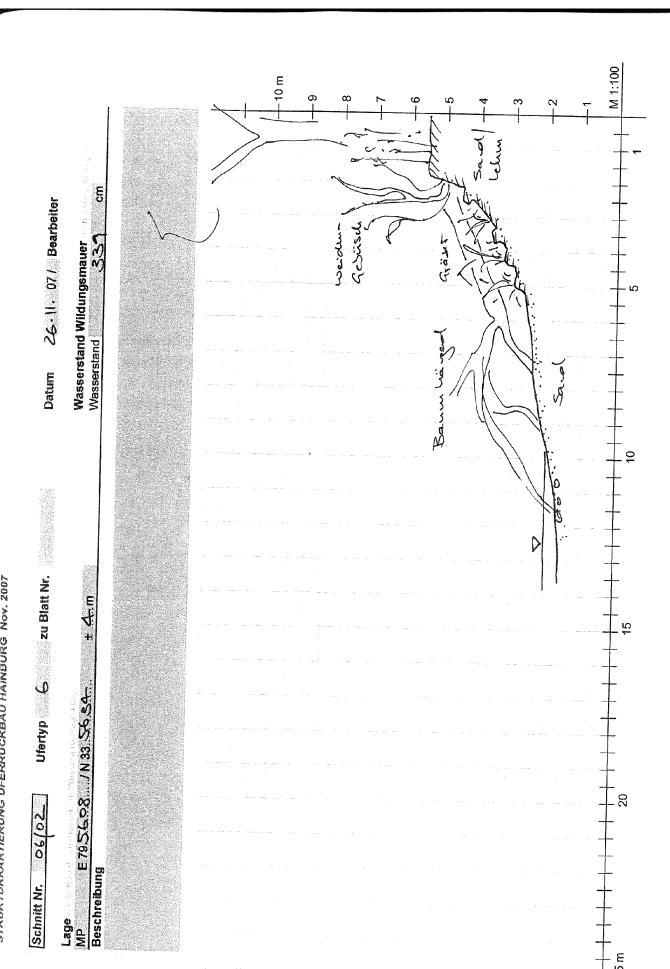

Fkm 1882,9

Ufertyp 3

Datum der Aufnahme: 26.11.2007

Lagekoordinaten: von E 795626 / N 335672 bis E 795645 / N 335707


zugehörige Schnitte: 03 / 06

Polygon Nr. 26-NOV-07 04

Länge Böschungslinie 51 m Fläche Schotterbank 1.213 m²

Allgemeine Beschreibung

Plötzlicher Wechsel von Typ 6 zu Typ 3 (ausgeprägtere Böschungskante), ab dem Ende der Aufnahme bis zur Kehre Ausströmöffnung Spittelauer Arm wieder Typ 6 (Uferstück unzugänglich wegen Totholz). Schotterbank ca. 12m breit, dahinter stufig abgebrochene lehmig-sandige Böschung. Angrenzend Stauden und Einzelgehölze.

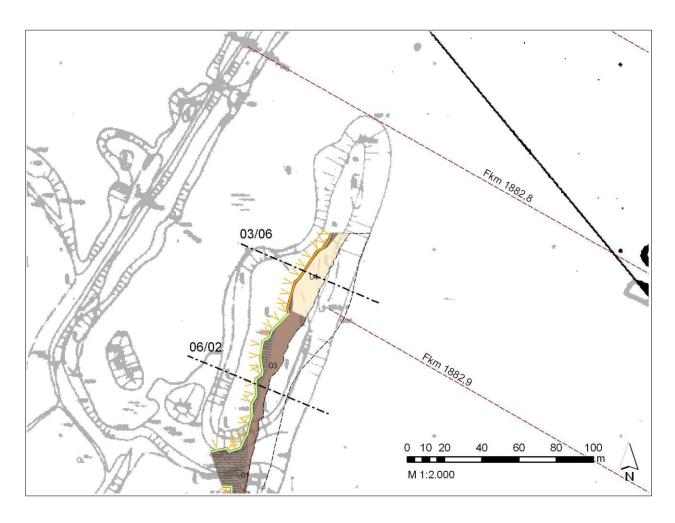

2007
ZOX.
TAINBURD
FEFFEGGKBAU
KINERUNGU
STRUKTURKA

Wasserstand Wildungsmauer Wasserstand Wildungsmauer Wasserstand	
E79.55.35./N33.564.A. ±.3.m.	

5 Quellenangaben

5.1 <u>Projektbezogene Informationen</u>

- Ausschreibungsprojekt Uferrückbau Thurnhaufen vom August 2005 sowie
- Einreichungsprojekt Uferrückbau Thurnhaufen vom Juli 2004,
 beide erstellt von DonauConsult Zottl & Erber ZT-GmbH und DI Dr. Schmalfuss
- Landschaftsplanung zum Einreichungsprojekt Uferrückbau Thurnhaufen vom Oktober 2004, erstellt von Atelier Oberhofer


5.2 Sonstige Literatur

- Jürging, Patt (Hrsg.): Fließgewässer- und Auenentwicklung, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2005
- Pott, Remy: Gewässer des Binnenlandes, Ulmer-Verlag Stuttgart, 2000
- Fuchshuber, Stefan u.a.: Kartierung potentieller Lebensräume des Flussuferläufers an der Ybbs, Bericht im Rahmen des Ordnungsplanerischen Projektes 05/06, IHG und ILEN BOKU Wien
- Naturversuch Bad Deutsch Altenburg, Einreichprojekt 2005: Arbeitspaket Morphodynamik

6 Anhang

Nummer	Art	Titel	Massstab
6.1		Beschreibung der Ufertypen	-
6.2	Karte	Nummerierung der Aufnahmepolygone	1:5.000
6.3	Karte	Uferlinie - Uferstrukturen	1:5.000
6.4	Karte	Ufertypen	1:5.000
6.5	Karte	Choriotope von Schotterbank und Uferböschung	1:5.000
6.6	Karte	Totholz und angrenzende Vegetation	1:5.000
6.7	Tabelle	Flächen der Uferbänke	-
6.8	Tabelle	Längen der Abbruchkante	-
6.9	Tabelle	Aufnahme gesamt	-
6.10		Kartierungsschlüssel	-
6.11		Kartierungsbogen	-


6.1 <u>6.1 Beschreibung der Ufertypen</u>

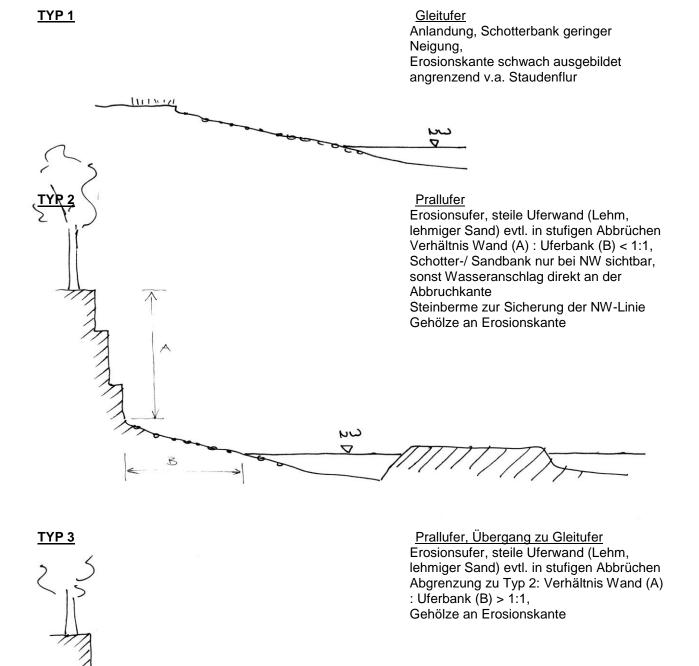

TYP 4

Gleitufer

Flache Schotterbank im Uferbereich, dahinter steile bis mittlere Böscung vorwiegend Schotter

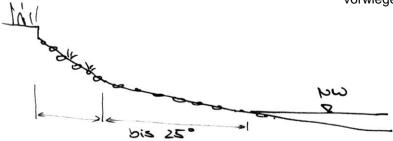

<u>TYP 5</u>

Gleitufer

Flache Uferbank (Sand, Schotter) direkt übergehend in angrenzende Fläche (v.a. Staudenflur, auch sandige Flächen ohne Bewuchs)


Keine Ausbildung einer Böschungskante z.B. Einströmöffnung in Gräben





TYP 6


Gleitufer


Flache Uferbank (Sand, Schotter) direkt übergehend in mit Gehölzen bestandene Böschung

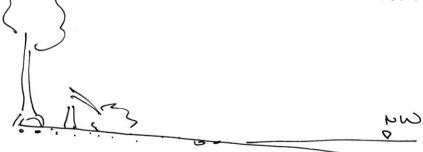


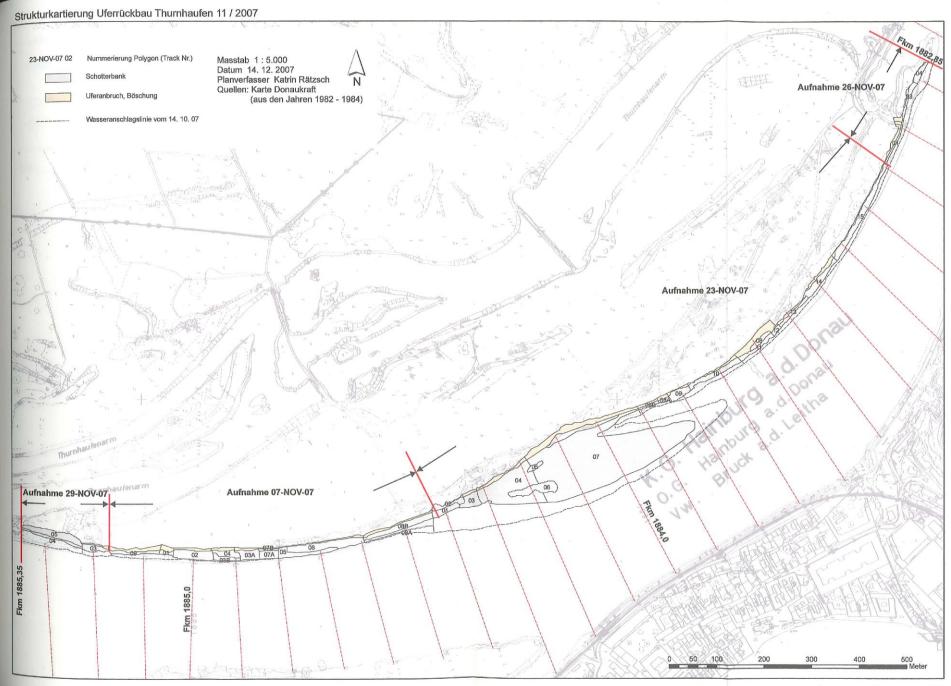

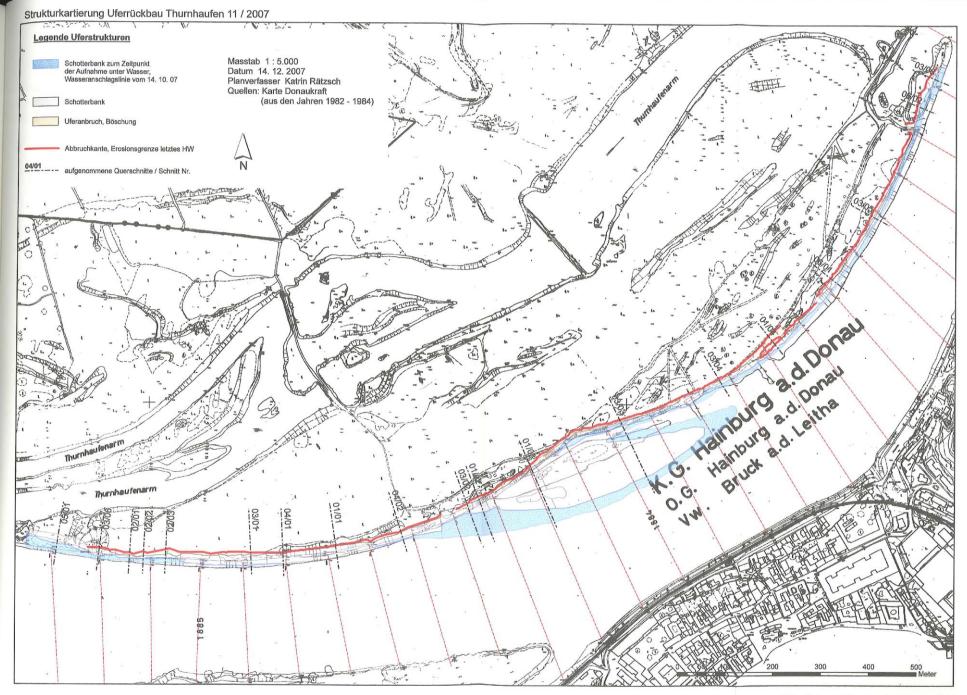

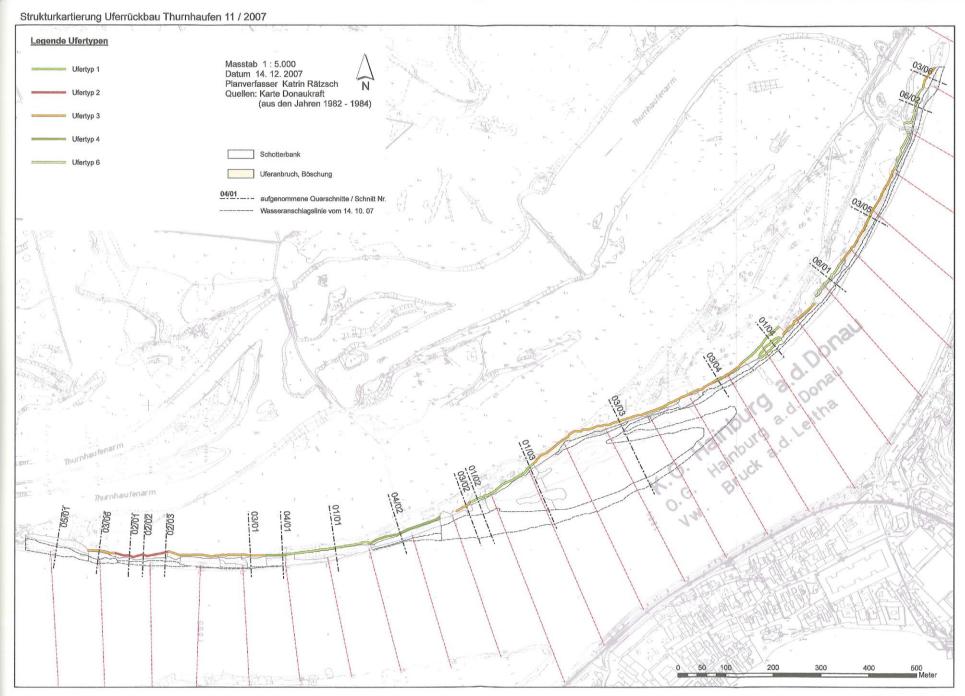

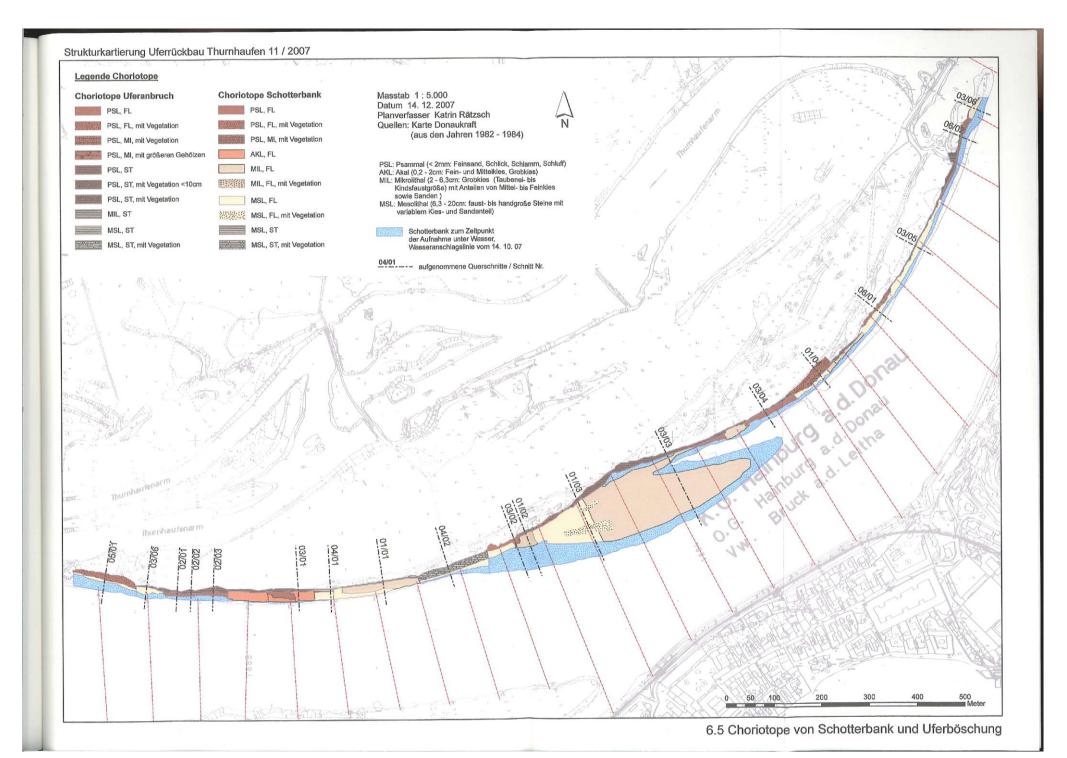

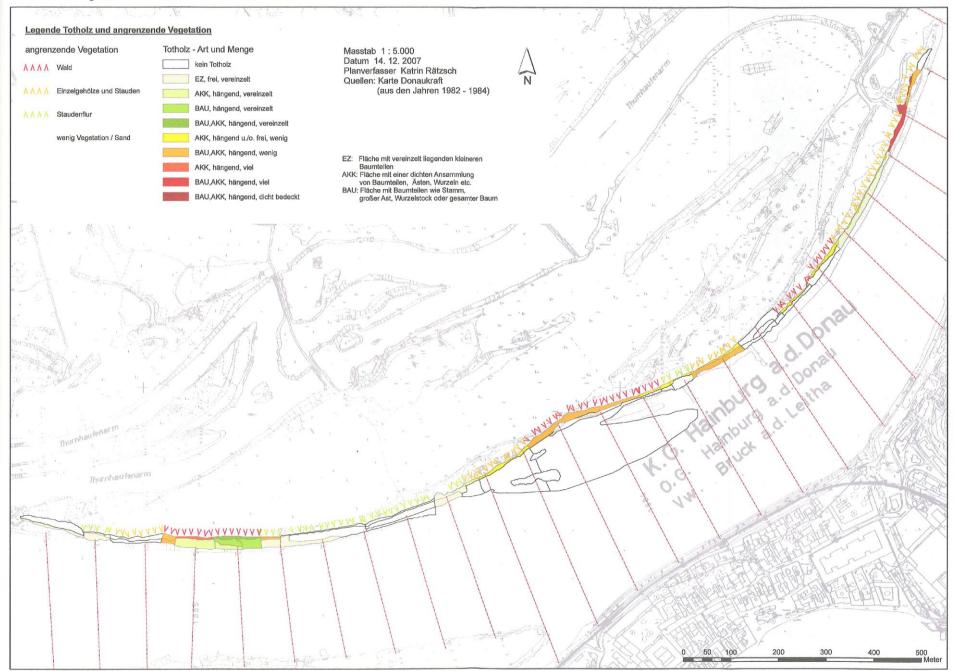

FLÄCHEN DER UFERBÄNKE	FLÄCHE	TRACK NR
Uferbank		26-NOV-07 04
Oleibalik		26-NOV-07 04 26-NOV-07 03
		23-NOV-07 02
		23-NOV-07 01
		23-NOV-07 03
		23-NOV-07 04
		23-NOV-07 07
		23-NOV-07 09
		23-NOV-07 08A
	215,26	23-NOV-07 08B
	1212,37	23-NOV-07 10
	302,21	23-NOV-07 05
		23-NOV-07 06
		23-NOV-07 11
		23-NOV-07 12
		23-NOV-07 13
		23-NOV-07 14
		23-NOV-07 14 23-NOV-07 15
		26-NOV-07 01
		07-NOV-07 01
		07-NOV-07 08A
		29-NOV-07 03
		29-NOV-07 04
		29-NOV-07 05
		29-NOV-07 08
		07-NOV-07 07A
		07-NOV-07 07B
	630,93	07-NOV-07 04
	855,47	07-NOV-07 03A
	498,73	07-NOV-07 03B
	1555,62	07-NOV-07 02
	219,18	07-NOV-07 01
	598,99	07-NOV-07 09
		07-NOV-07 06
		07-NOV-07 05
Zwischensumme	65358,58	
Jferbank unter Wasser	2512 25	26-NOV-07
zum Zeitpunkt der Aufnahme		23-NOV-07
pezogen auf		07-NOV-07
_		07-NOV-07
Wasseranschlag vom		
14.10.2007		07-NOV-07
		29-NOV-07
		07-NOV-07
		23-NOV-07
		23-NOV-07
		23-NOV-07
		07-NOV-07
		07-NOV-07
	589,21	29-NOV-07
	3002,08	23-NOV-07
		23-NOV-07
Zwischensumme	37777,13	
Schotterbank Gesamt	103135,71	

Länge der Abbruchkant	te			
Ufertyp		Ifm	Track_NR	
, ,	3		26-NOV-07 04	
	6		26-NOV-07 03	
	6		26-NOV-07 01	
	3	227	23-NOV-07 15	
	6	99	23-NOV-07 14	
	3	99	23-NOV-07 13	
	1	133	29-NOV-07 08	
	1	106	23-NOV-07 11	
	3	122	23-NOV-07 10	
	3		23-NOV-07 09	
	3		23-NOV-07 08A	
	3		23-NOV-07 08B	
	3	270	23-NOV-07 07	
	1	130	23-NOV-07 04	
	1		23-NOV-07 03	
	3		23-NOV-07 02	
	4	157	07-NOV-07 08B	
	1	165	07-NOV-07 06	
	1	18	07-NOV-07 05	
	4	44	07-NOV-07 07B	
	3	50	07-NOV-07 03A	
	3	51	07-NOV-07 04	
	3	78	07-NOV-07 02	
	3	27	07-NOV-07 01	
	2	115	07-NOV-07 09	
	3	62	29-NOV-07 03	
Summe		2384		
	5	128	29-NOV-07 05	keine Abbruchkante
	<u>J</u>	130	23 140 7 07 03	Romo Abbidomante
Summe Typ1		585,00		
Summe Typ2		115,00		
Summe Typ3		1192,00		
Summe Typ4		201,00		
Summe Typ5		138,00		
Summe Typ6		192,00		

AUFNAHME GESAMT	≦													
TRACK NR Ufe	Ufertyp S-		Ş	S-Totholz-	- S-Totholz-	S-Totholz-	S-Vegetat	S-Vegetation- S-Vegetation-	φ	φ	B-Totholz-	B-Totholz- B-Totholz-	B-Totholz- B-Totholz- B-Vegetation- B-Vegetation-	ation- angrenzende
	_	Choriotop	Neigung	Art	Lage	Menge	Art	Dichte	Choriotop	Neigung		Menge Lage	Art Dichte	
07-NOV-07 01	ı			BAU	H	2			0 PSL	ST	- 1	2	0	
07-NOV-07 02	3 AKL			AKK	¥	_		0	0 PSL	ST	AKK	3 HA	0	0
07-NOV-07 03A	3 AKL			BAU	¥	_		0	0 PSL	ST	BAU, AKK	1 HA	0	0
07-NOV-07 03B	3 AKL		핃	AKK	¥			0	0					
07-NOV-07 04	3 PSL			BAU	¥			0	0 PSL	ST	BAU,AKK	1 HA	0	0
07-NOV-07 05	1 MSL			EZ	FR			0	0 MSL	ST	0	0 0	0	0 4
07-NOV-07 06	1 M E			0	0	0		0	O MIL	ST	0	0 0	0	0 3
07-NOV-07 07A	4 MSL			EZ	뀨	_		0	0					
07-NOV-07 07B	4 MSL			BAU	¥	2		0	0					သ
07-NOV-07 08A	4 MSL			0	0	0		0	0					
07-NOV-07 08B	4 MSL			0	0	0		2	2 MSL	ST			2	
07-NOV-07 09	2 PSL		된	0	0	0		0	0 PSL	ST	0	0 0	0	0 2
23-NOV-07 01	3 MSL			EZ	꿌	_		0	0 PSL	ST	AKK	2 HA	2	
23-NOV-07 02	3 PSL		된	EZ	뀨	_		0	0					
23-NOV-07 03	1a MIL			0	0	0		0	0 PSL	≤	AKK	1 HA	2	3
23-NOV-07 04	1a MSL			0	0	0		0	0 PSL	≤	AKK	2 HA,FR	2	2
23-NOV-07 05	1a MSL		된	0	0	0		4	N					
23-NOV-07 06	1a MSL			0	0	0		4	N					
23-NOV-07 07	3a MIL			0	0	0		0	0 PSL	ST	BAU, AKK	2 HA	0	0
23-NOV-07 08B	3a PSL			0	0	0		0	0 PSL	ST	AKK	2 HA	0	0
23-NOV-07 08A	3a PSL			0	0	0		0	0 PSL	ST	AKK	2 HA	0	
23-NOV-07 09	3 MIL			0	0	0		0	0 PSL	ST	AKK	2 HA	0	
23-NOV-07 10	3 PSL			BAU	Ŧ	2		0	0 PSL	ST	AKK	2 HA	_	
23-NOV-07 11	1 MSL			0	0	0		0	0 PSL	꾸	0	0 0	2	
23-NOV-07 12	<u>1</u>			0	0	0		0	0 PSL	≤	0	0 0	2	
23-NOV-07 13	3 MIL			0	0	0		0	0 PSL	ST	AKK	2 HA		
23-NOV-07 14	6 MSL			0	0	0		0	0 PSL	=	AKK	2 HA	5	
23-NOV-07 15	3 MSL		핃	AKK	뀨	_		0	0 PSL	ST	AKK	2 HA	2	2
26-NOV-07 01	6 PSL			BAU,AKK		ω		0	0 PSL	ST	BAU,AKK	3 HA	2	
26-NOV-07 03	6 PSL			BAU		2		0	0 PSL	ST	BAU,AKK	4 HA	2	
26-NOV-07 04	3 MSL		끈	0	0	0		0	0 PSL	ST	BAU	1 HA	_	
26-NOV-07 05	6 MIL		끈	BAU,AKK	¥	2		0	0 PSL	≤	BAU, AKK	4 HA	_	
29-NOV-07 03	3 MSL			EZ	FR	_		0	0 PSL	ST	0	0 0	0	
29-NOV-07 04	5 MSL			EZ	Ŧ	_		0	0					
29-NOV-07 05	5 PSL		·	0	O'	0		2	2					
29-NOV-07 08	1 PSL			0	0	0		2	ω					

KARTIERU	NGSSCHLÜ	SSEL							
Majarra									
Neigung									
Neigung	Beschreibu	ıng	Abürzung						
flach	0 - 25°		fl						
mittel	25 - 55°		mi						
steil	55 - 100°		st						
Substratve									
Choriotop	Durchmess		Beschreibur	_					
Megalithal	> 40 cm	MGL		(und anstehe					
Makrolithal	20 - 40 cm	MAL	_	werk, kopfgroß					
			vorherrschend	d, mit variabler	n Anteilen				
			von Steinen,	Kies und Sand	t				
Mesolithal	6,3 - 20 cm	MSL	faust- bis har	ndgroße Steine	e mit				
				es- und Sandar					
Mikrolithal	2 - 6,3 cm	MIL	Grobkies (Tai						
	.,	_	,	iße) mit Anteil	en von				
			_	inkies sowie S					
Akal	0,2 - 2 cm	AKL		telkies, Grobk					
Psammal	< 2mm	PSL		hlick, Schlam					
r Saiiiiiai	< 2111111	FOL	i eirisariu, su	Tillok, Schlam	in, Scriidii				
Totholz									
Art		Beschr	eibung		Abk.		Lage	Abk.	
Totholzakkı	umulation	Fläche	mit einer dicht	en	AKK		hängend	HA	
		Ansamı	mlung von Bau	ımteilen,			frei liegend	FR	
		Ästen,	Wurzeln etc.						
							Menge		Abk.
gößerer Ba	umteil		mit vereinzelt	•	BAU		vereinzelt		1
			ilen wie Stam				Akkumulati	on, viel	2
		Ast ode	r Wurzelstock	r,-ballen			Substrat si	obthor	_
einzelne Äs							Substrat Si	UIIDAI	
, 10	ste	Fläche	mit vereinzelt	liegenden	EZ		Akkumulati		2
	ste		mit vereinzelt l en Baumteilen	•	EZ			on, wenig	3
	ste			•	EZ		Akkumulati	on, wenig chtbar	3
				•	EZ		Akkumulati Substrat si	on, wenig chtbar	
Vegetation		kleinere	en Baumteilen	•	EZ	Ala	Akkumulati Substrat si dicht bedec	on, wenig chtbar	
Vegetation Art	1	kleinere		•	EZ	Abk.	Akkumulati Substrat si dicht bedec	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget	ation	kleinere Beschr	en Baumteilen eibung		EZ	0	Akkumulati Substrat si dicht beded ABK. GIS	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis	ation 10cm Höhe	Beschr krautige	eibung e Vegetation bi	is 10cm		0 <10	Akkumulati Substrat si dicht beded ABK. GIS	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe	Beschr krautige	eibung e Vegetation bie Vegetation ü	is 10cm ber 10cm, zB.	Gräser	0 <10 >10	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 2	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe	Beschr krautige krautige gerade	eibung e Vegetation be e Vegetation ül aufkommende	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehö	Gräser	0 <10 >10 0,5	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 1 2 3	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis Gehölz 0,5	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö	Beschr krautige krautige gerade bereits	eibung e Vegetation be Vegetation ülaufkommende etwas größere	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehöl s Pioniergehö	Gräser Iz	0 <10 >10 0,5 5	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 1 2 3 4	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis Gehölz 0,5i Gehölz > 5	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö	Beschr krautige krautige gerade bereits größere	eibung e Vegetation be Vegetation ülaufkommende etwas größere	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehö	Gräser Iz	0 <10 >10 0,5 5 >5	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 1 2 3	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis Gehölz 0,5	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö	Beschr krautige krautige gerade bereits	eibung e Vegetation be Vegetation ülaufkommende etwas größere	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehöl s Pioniergehö	Gräser Iz	0 <10 >10 0,5 5	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 1 2 3 4	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis Gehölz 0,5i Gehölz > 5	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö	Beschr krautige krautige gerade bereits größere Solitär	eibung e Vegetation be Vegetation ülaufkommende etwas größere	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehöl s Pioniergehö	Gräser Iz	0 <10 >10 0,5 5 >5	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 1 2 3 4 5	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis Gehölz 0,5i Gehölz > 5 Dichte	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö	Beschr krautige krautige gerade bereits größere Solitär lockere	eibung e Vegetation be e Vegetation ü aufkommende etwas größere es Gehölz, zB.	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehö es Pioniergehö Pappeln, We	Gräser Iz	0 <10 >10 0,5 5 >5 SOL	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 2 3 4 5	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis Gehölz 0,5 Gehölz > 5 Dichte Dichte Dichte	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö	Beschr krautige krautige gerade bereits größere Solitär lockere geschlo	eibung e Vegetation be e Vegetation ü aufkommende etwas größere es Gehölz, zB. r Bestand ssener Bestan	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehöles Pioniergehö Pappeln, We	Gräser z lz iden	0 <10 >10 0,5 5 >5 SOL LOC	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 2 3 4 5 1 2	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis Gehölz 0,5 Gehölz > 5 Dichte Dichte Dichte Angrenzer	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö	Beschr krautige krautige gerade bereits größere Solitär lockere geschlo	eibung e Vegetation be e Vegetation ü aufkommende etwas größere es Gehölz, zB. r Bestand ssener Bestan	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehö es Pioniergehö Pappeln, We	Gräser z lz iden	0 <10 >10 0,5 5 >5 SOL LOC	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 2 3 4 5 1 2	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz 0,50 Gehölz > 5 Dichte Dichte Dichte Angrenzer Art	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö	Beschr krautige krautige gerade bereits größere Solitär lockere geschlo	eibung e Vegetation be e Vegetation ü aufkommende etwas größere es Gehölz, zB. r Bestand ssener Bestan	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehö es Pioniergehö Pappeln, We nd prodierend bei	Gräser z lz iden	0 <10 >10 0,5 5 >5 SOL LOC	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 2 3 4 5 1 2	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis Gehölz > 5 Dichte Dichte Dichte Angrenzer Art Wald	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö m	Beschr krautige krautige gerade bereits größere Solitär lockere geschlo	eibung e Vegetation be e Vegetation ü aufkommende etwas größere es Gehölz, zB. r Bestand ssener Bestan	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehö es Pioniergehö Pappeln, We nd rodierend bei Abk.	Gräser z lz iden HW)	0 <10 >10 0,5 5 >5 SOL LOC	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 2 3 4 5 1 2	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis Gehölz > 5 Dichte Dichte Dichte Dichte Angrenzer Art Wald Einzelgehö	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö m	Beschr krautige krautige gerade bereits größere Solitär lockere geschlo	eibung e Vegetation be e Vegetation ü aufkommende etwas größere es Gehölz, zB. r Bestand ssener Bestan	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehö es Pioniergehö Pappeln, We nd rodierend bei Abk. 1	Gräser z lz iden HW)	0 <10 >10 0,5 5 >5 SOL LOC	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 2 3 4 5 1 2	on, wenig chtbar	
Vegetation Art ohne Veget krautig bis krautig übe Gehölz bis Gehölz > 5 Dichte Dichte Dichte Angrenzer Art Wald	ation 10cm Höhe r 10cm Höhe 0,5m Höhe m bis 5m Hö m	Beschr krautige krautige gerade bereits größere Solitär lockere geschlo	eibung e Vegetation be e Vegetation ü aufkommende etwas größere es Gehölz, zB. r Bestand ssener Bestan	is 10cm ber 10cm, zB. s Pioniergehö es Pioniergehö Pappeln, We nd rodierend bei Abk.	Gräser Iz Iz iden	0 <10 >10 0,5 5 >5 SOL LOC	Akkumulati Substrat si dicht bedec ABK. GIS 0 1 2 3 4 5 1 2	on, wenig chtbar	

STRUKTUF	RARTIER	JNG UFERRÜ	STRUKTURKARTIERUNG UFERRÜCKBAU HAINBURG Nov. 2007	3G Nov. 200	21				
Blatt Nr.		Ufertyp		Schnitt Nr.			Datum	07 / Uhr	Uhr Bearbeiter
Lage (GPS-	Koord., zu me	Lage (GPS-Koord., zu messen an Wasseranschlagslinie)	anschlagslinie)				Wasserstand	Wasserstand Wildungsmauer (http://www.noel.gv.at)	http://w w w .noel.gv.at)
von	₽ ₹	E 79	/ N 33/		E E		Wasserstand	cm m³/s	
yemein	e Angaber		Uferform, Länge, Breite, Beschreibung	Breite, Besc	hreibung				
	Schotterbank	nk		Uferanriss/ Erosionskante HO	/ ata		Vegetation	Angrenzende	Besonderheiten,
Track Nr. Neigung		Substrat	Totholz	Neigung	Substrat	Totholz			

- Herausgeber: Nationalpark Donau-Auen GmbH
- Titelbild: K. Rätzsch
- Für den Inhalt sind die Autoren verantwortlich
- Für den privaten Gebrauch beliebig zu vervielfältigen
- Nutzungsrechte der wissenschaftlichen Daten verbleiben beim Rechtsinhaber
- Als pdf-Datei direkt zu beziehen unter www.donauauen.at
- Bei Vervielfältigung sind Titel und Herausgeber zu nennen / any reproduction in full or part of this publication must mention the title and credit the publisher as the copyright owner:

 © Nationalpark Donau-Auen GmbH
- Zitiervorschlag: RÄTZSCH, K. (2016) Uferstrukturkartierung Thurnhaufen (Donauufer ggü. Hainburg, November 2007, Stromkm 1882,85 bis 1885,35). Wissenschaftliche Reihe Nationalpark Donau-Auen, Heft 48

